



DECAT / TVC - 006/96
Julho/96

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Aos Serviços Autorizados

Ref.: Alterações e diferenças entre modelos de TV

1 - Barulho (ronco) no alto falante em Stand-By

Modelos - **HPS 1470 DD/EE/FF, HPS 2070 U/V, HPS 1480 e HPS 2080**

- Alterar o valor do resistor R610 de **1K** para **220R**;
- Retirar o capacitor C610;
- Alterar o C818 para **1000uF / 16V**.

2 - Apito na fonte em Stand-By

- Alterar o valor do resistor R804 para **1K** ou **1K5**.
- Caso não resolva, substituir o IC STR 50103.

3 - Fly-Back TAT 1405 A e TAT 1405 B

A diferença na aplicação do fly-back TAT 1405 **A** ou **B** é o valor do indutor **L402** (bobina de filamento), de acordo com os modelos abaixo relacionados:

- Nos televisores modelos **HPS 1470 P/Q/R/S/T/U** e **HPS 1480**, é utilizado o fly-back **TAT 1405 A** (cód. 355.204.699) e o indutor **L402** (cód. 319.917.027) de **20 µH**.
- Nos televisores modelos **HPS 1470 AA/BB/CC/DD/EE/FF** e **HPS 1480 C**, é utilizado o fly-back **TAT 1405 B** (cód. 355.206.699) e o indutor **L402** (cód. 319.953.500) de **44 µH**.

Obs.: Nos modelos atuais foi alterado também o valor do resistor R415 para **2K4** e o capacitor C413 para **100K / 250V**.

Sem mais,

Atenciosamente.

DECAT - Setor de Treinamento e Literatura Técnica