


DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
DAT	29/06/2010	DAT	TEC 016/10	0


TR8173MU – INTERFACE USB INOPERANTE

Ao constatar que o Rádio CD TR8173MU apresenta sintoma em que a interface USB fica inoperante, verifique se o jumper smd J16 que leva alimentação de 3,3 volts ao pino 8 do IC1 (memória IS24C64A) esta aberto. Este jumper pode ser solicitado pelo NE: 261909 (RES META 0R0 J 1/8W 1206 SMD), não se encontra indicado no esquema elétrico, portanto observe na figuras abaixo a localização do mesmo.

1) Localização de J16 no esquema elétrico:

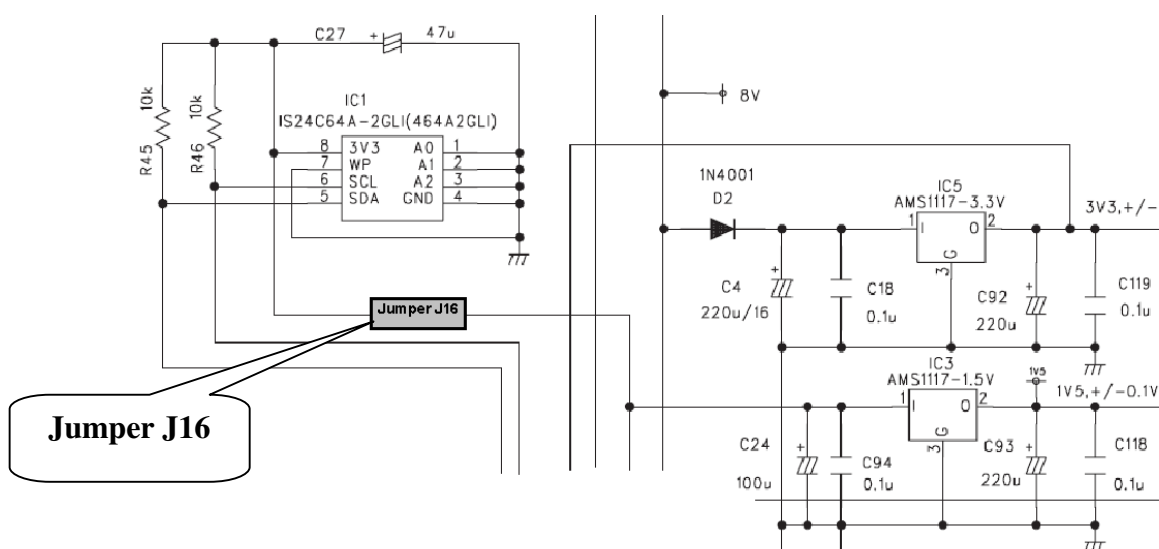

2) Localização de J16 na pci:

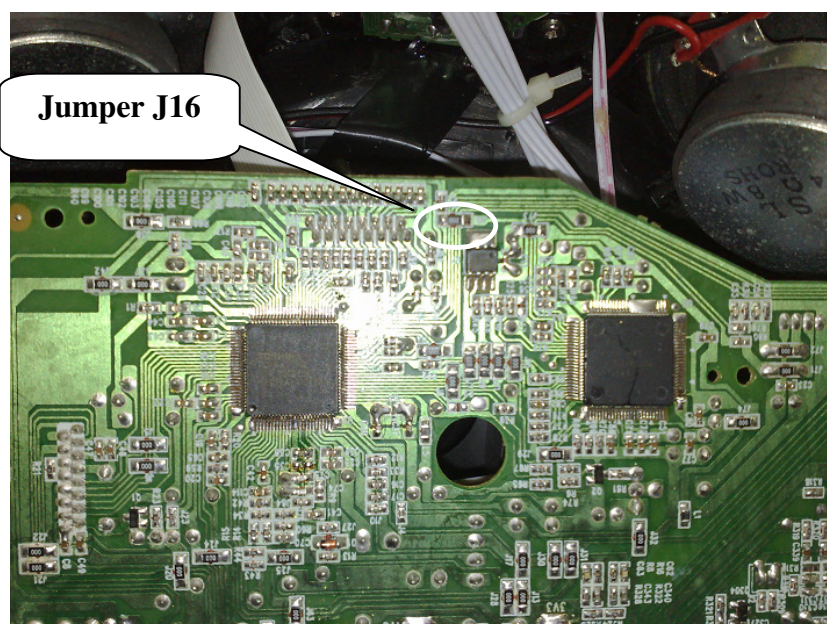

DAT – Departamento de Assistência Técnica	SOLUÇÃO TÉCNICA	Celso Nammur
SEMP TOSHIBA S/A	ELABORAÇÃO	Rubens de O Passos
	APROVAÇÃO	Ruberval L. Ponce