

BOLETIM TÉCNICO Nº
0181.0

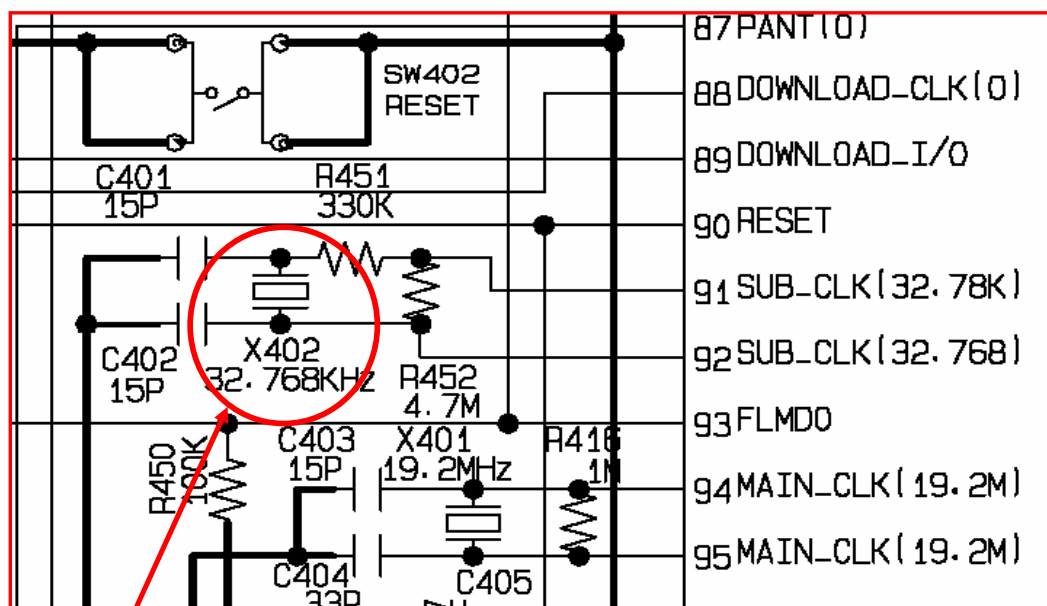
APLICAÇÃO	☒	AREA ADM.	DIVULGAR P/	☒	RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO	DATA	19/05/2008
	☒	AREA TEC.		☒	OFICINA/LABORATÓRIO	VALIDADE	indeterminado
				☐	ESTOQUE/SUPRIMENTOS		
				☒	GERÊNCIA/CHEFIA		

LINHA	PRODUTO	MODELOS	ELABORADO POR:	APROVADO POR:	Folha:
Marrom	CAR ÁUDIO	LAC4710 LAC6710 LAC7710	DIEGO CASTILHO	☒ SUP: L.Komninakis ☐ GER: ☐ DIR:	1/1

ASSUNTO: Não liga pelo painel frontal - Car Áudio
Srs : Técnicos

Informamos que para o sintoma de não ligar pelo painel frontal para os modelos (LAC4710, LAC6710 e LAC7710) verificar se o cristal "X402" está oscilando.

Um jeito facil de verificar é fazer a medição com o multímetro, pois um dos terminais tem que ter uma tensão de aproximadamente 1,112V e o outro 1,229V, caso ambos os lados estiverem com as tensões iguais é porque o mesmo está alterado.


Cristal X402 alterado