

Rua Santa Catarina, 01
Prédio 3 – 2º Andar.
CEP 03086 020 São Paulo/SP
Fone 0XX11 6097 4462
Fax 0800156111

REDE DE SERVIÇOS PHILCO -RSP



Informação de Serviços

Nº	Data
DSC/TVC - 231/95	AGOSTO/95
Agente de Serviço	Referência
OA	Chassi CPH-05 Nova versão do IC-501

Estamos introduzindo uma nova versão de circuito integrado nos aparelhos dotados do chassi CPH-05.

Para tal deverá ser substituído alguns componentes, tomar os devidos cuidados na substituição pois os componentes são específicos para cada circuito integrado, conforme tabela abaixo:

IC-501	R-512	R-522	C-507/ 508	CRISTAL X-501/ X-502
I-378-0 I-379-0	47 K 1/3	não monta	2N2 Y5P	B35-2017-015-000 Pal M B35-2017-016-000 NTSC

NOVA VERSÃO

IC-501	R-512	R-522	C-507/ 508	CRISTAL X-501/ X-502
I-378-1 I-379-1	8 K2 1/3 W	10 M 1/3 W	18 PF NPO 50V	B35-2017-018-000 Pal M B35-2017-019-000 NTSC

Obs: Alertamos que para melhor identificação da nova versão, deverá ser observado no corpo do IC501 (4x) e no cristal (18 SP).

Atenciosamente

ENGENHARIA DE SERVIÇOS - DSC