

20.09.91

AS9300/AS9400 - EVITAR FLUTUAÇÃO DURANTE CÓPIA EM HIGH-SPEED

Para prevenir excesso de flutuação durante cópia em alta velocidade a fábrica estará introduzindo a seguinte alteração no circuito elétrico :

Cancelar

R3303, R3308 e TS7304

Alterar

R3304 de 1kR (4806 110 67139) para 510R (4806 116 57336)

R3320 de 47K Ω (4806 110 67140) para 75K Ω (4806 110 97091)

Acrescentar

D6567 - Diodo 1N4148 (4806 130 37078)

- ligação : Anodo do diodo ligado ao coletor do transistor TS7305 e o catodo na junção do pino 1 do IC7301 e o positivo do capacitor eletrolítico C2305.

R3310 - Resistor 2,2K Ω (4806 116 57145)

- ligação : ligar em paralelo com o capacitor C2301.

AS9300/AS9400 - REFERENTE A COLOCAÇÃO DA CHAVE DE RÊDE NO PRIMÁRIO DO TRANSFORMADOR

Com a finalidade de solucionar o problema de ronco do transformador de rêde, a fábrica introduziu as seguintes modificações nestes aparelhos :

- Passar a chave de rêde do secundário para o primário do transformador.
- Acrescentar um capacitor de 4,7nF x 1,4KV em paralelo com a chave.

Seguir a orientação contida nas figuras a seguir para o caso de ser necessário efetuar a modificação quando de alguma reclamação por parte dos clientes consumidores.

* Capacitor 4,7nF x 1,4KV.....4806 120 17152

Obs.: ronco com o aparelho desligado.

