

DS183/DS184

- A fim de eliminar o problema de abertura do fusível por curto, nos aparelhos acima, a fábrica sugere a seguinte alteração :
- * Substituir fusível de 80mA rápido (4806 253 27027) por fusível de 80mA retardado, código 4806 253 37033,

AS9300


- Alterar/acrescentar no Manual de Serviço :
- * Led verde TLG 124 4806 130 37428

F1330

- Alterar/acrescentar no Manual de Serviço :
- * Gabinete de madeira para antena "loop" externa 4806 425 47022
- * Gabinete de madeira para antena "loop" interna 4806 425 47025

AQ5291

- Posição 414 - Alavanca de acionamento.
- Devido a grande incidência de quebra da alavanca, código 4806 403 37118, utilizada no aparelho acima, sugerimos uma recuperação conforme desenho abaixo :

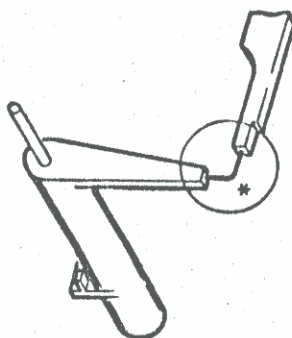

- Onde há indicação com asterisco (*), foi utilizado um arame rígido metálico dobrado num ângulo de 90 graus (exemplo arame do "clips") introduzido num orifício feito em ambas as partes da peça e colada com cola Super bonder.
- Os furos das peças onde será introduzido o arame deverá ser feito com a utilização de uma broca apropriada, estando esta de acordo com o diâmetro do fio a ser utilizado. (Ex.: 1,5mm)