

Service
Service
Service

MÓDULO TAPE DECK ETF7

MODELOS:
FWC-38, FW-C58, FW-C85, FW-C290
e demais modelos que utilizem este
módulo)

ASSUNTO

Defeito no Tape Deck

Service Information

Sintoma:

Mecanismo inoperante

Causa:

Bobina solenóide em curto ou aberta, geralmente causado por defeito na fonte de alimentação, o transistor regulador entra em curto e a linha de 12V vai a 30V. Verifique a resistência do enrolamento que é de aproximadamente 24 Ohms.

Solução:

Trocar a bobina do solenóide.

Posição	Código	Descrição
23	9965 000 02314	Bobina


Obs:

Outras partes estão disponíveis para este mecanismo. Veja a vista explodida e a relação de material no manual FW-C290/19 - código: 4806 725 27095.

Código (IRIS)

Código de Defeito = N
Código de Reparo = A
Código de Seção = TDM

Parte da vista explodida do deck

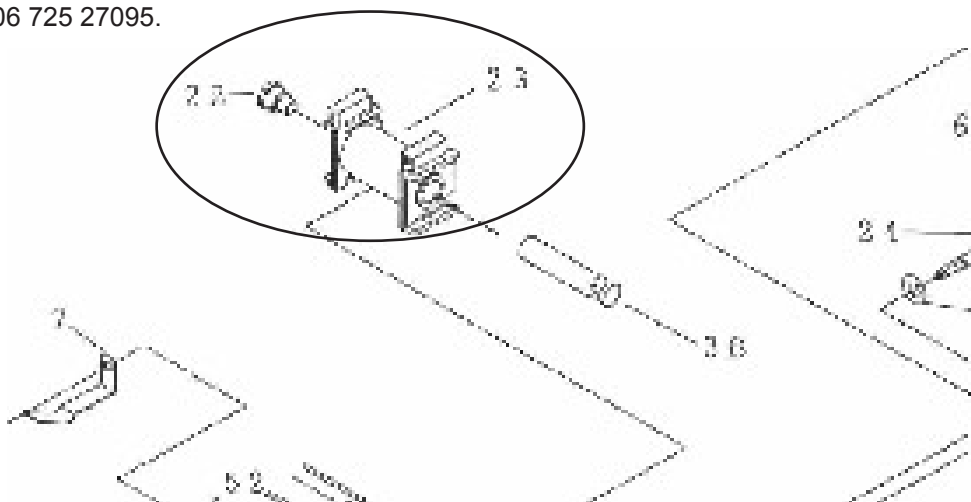

PHILIPS