

Service
Service
Service

FW-C380

FW-C505

FW-C700

FW-C720

ASSUNTO

Queima de Circuito Integrado AN7591

Service Information

Sintoma

Queima do Circuito Integrado AN7591.

Solução

Alteração do valor dos resistores 3513 e 3514, no Painei AF9, de 3K3 para 1K2.

<u>POSICÃO</u>	<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
3513	4822 117 11817	RES SMD 1K2 1% 1/16W
3514	4822 117 11817	RES SMD 1K2 1% 1/16W

A alteração deve ser implantada em todos os aparelhos que apresentarem problemas de queima do AN7591.

CÓDIGO IRIS

Código do defeito = **N**

Código do reparo = **A**

Código da seção = **APA**



PHILIPS