

Service Information

SINTOMA:

Possibilidade de ausência ou intermitência de som.

SOLUÇÃO:

Este sintoma pode estar relacionado a problemas na dissipação térmica do Transistor FET (posição 7302 do painel COMBI).

Verificar a quantidade de pasta térmica existente entre o FET a mica e o dissipador (Figura 2). Ao detectar insuficiência ou ausência de pasta, o posto deverá aplicá-la em quantidade suficiente entre as partes indicadas, evitando assim que o FET venha a sofrer super-aquecimento e provocar interrupção de seu funcionamento.

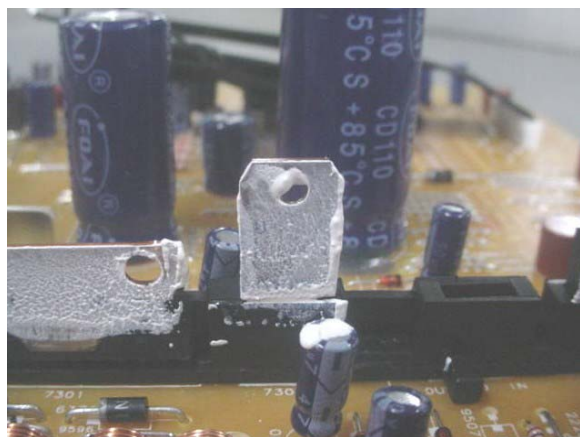


Figura 1

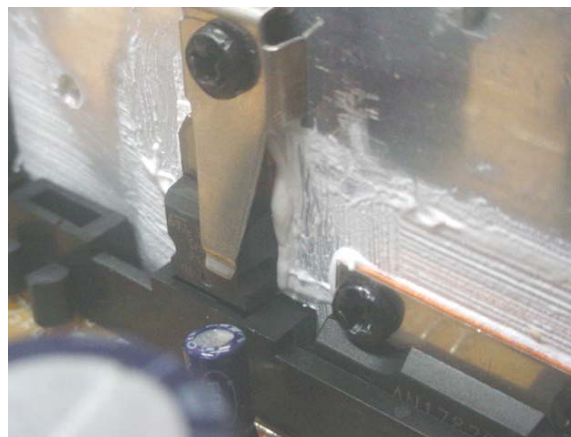


Figura 2

Obs.: Verificar preventivamente todos os aparelhos que entrarem em sua oficina.

CÓDIGO IRIS

Código de defeito = L

Código de reparo = F

Código de Seção = PSU