



Service Information

SINTOMA:

Distorção sonora, ausência de graves ou agudos.

SOLUÇÃO:

Substitua o Woofer ou o Tweeter.

Modelo	Posição	Código	Descrição
FW-C577/19-FWM589/19	005	9965 000 18391	Tweeter 2" 6R
FW-C577/19-FWM589/19	003	3141 079 00191	Woofer 6,5" 8R 200W
FW-C777	307	3139 119 01991	Tweeter 2" 6R
FW-C777	306	3139 119 01981	WOOFER



Para substituir o Alto-Falante

1. Retire as tampas de borracha do anel do Woofer (Fig.1).
2. Retire os 4 parafusos e remova o anel.
3. Remova os 4 parafusos que fixam o Alto-Falante.



Para Substituir o Tweeter.

1. Atravesse uma flanela ou pano sob a grade da tampa do Tweeter.(fig.2).
2. Segure firme nas extremidades da flanela e ao mesmo tempo, puxe cuidadosamente a tampa para fora de seu encaixe.
3. Retire os parafusos do Tweeter e remova o mesmo.

CÓDIGO IRIS

Código do defeito = **N**

Código do reparo = **A**

Código da seção = **SPK**



PHILIPS