

Service Information

SRM43SI183

11/12/98

FB680 / FB800

06RA98 - 16

Assunto:

Ruído nas caixas acústicas FB680 e FB800

No caso das caixas FB680 e FB800 apresentarem ruídos na reprodução de sinais de baixa frequência, similares aos causados por alto-falantes defeituosos, antes de partir para a substituição de componentes, proceder com as seguintes ações preventivas/corretivas e verificar se o problema foi resolvido:

1. Verificar a fixação da frente plástica, caso a frente esteja vibrando, reforçar a fixação utilizando pedaços de tecido entre os pinos de fixação da frente plástica e seus furos de fixação no gabinete de madeira.
2. Verificar a fixação do tweeter, caso este esteja vibrando, reapertar os parafusos de fixação com torque moderado para que o parafusos não espanem os furos.

3. Verificar se existe vazamento de ar, caracterizado por assobio, no orifício da saída do fio na traseira da caixa, caso seja detetado, vedar o orifício em torno do fio com cola.
4. Verificar se existe vazamento de ar entre a borda externa do duto e o gabinete de madeira, caracterizado assobio ou vibração, caso exista, fixar o duto ao gabinete de madeira utilizando cola adequada.

Observação:

Sugerimos que esta Service Information seja imediatamente anexada ao Service Manual AS680C / AS800C (cód: 4806 725 27056).