

Service
Service
Service

ÁUDIO

FW-C250

FW-C252

FW-C290

ASSUNTO

Substituição do CI AN7125 pelo CI AN17830A

Service Information

Em razão do grande número de falhas relacionadas com o CI AN7125 nos aparelhos de áudio, estamos substituindo este circuito integrado por um outro para a redução das falhas no campo.

Portanto, em todos os aparelhos dos modelos acima informados que apresentarem falha do componente AN7125 (posição 7391), a seguinte alteração deverá ser feita:

POSIÇÃO: 3382**DE: Resistor 15K SMD 0805****PARA: Resistor 1K5 SMD 0805- CÓDIGO : 4822 117 11139****POSIÇÃO: 7391****DE: CI AN7125****PARA: CI AN17830A - CÓDIGO : 9322 174 32682**

OBS.: Ao trocar o circuito integrado não se esqueça de utilizar a graxa de silicone para fixar o mesmo no dissipador.

CÓDIGO IRIS:Código do defeito = **N**Código do reparo = **A**Código da seção = **PWA****PHILIPS**