

**TVC**

Chassis L03.1L AA

14PT3131/78R - 14PT4131/78R

20PT3331/78R - 20PT4331/78R

**ASSUNTO**

Substituição do capacitor 2460

# Service Service Service

## Service Information

**SINTOMA:**

Ao ligar o TV apresenta tela escura com 3 linhas coloridas na parte superior (Figura 1) e após surgir a imagem a tela fica reduzida no sentido vertical com faixa escura na parte superior e inferior (Figura 2).

**CAUSA:**

Capacitor 2460 alterado (aberto).

**SOLUÇÃO:**

Substituir o capacitor 2460 de 68nF/100V para 68nF/250V.

| POSIÇÃO | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO                  |
|---------|----------------|----------------------------|
| 2460    | 2222 479 90133 | CAPACITOR MPP 68nF 5% 250V |



Figura 1 - Linhas ao ligar



Figura 2 - Imagem reduzida

**Obs.:** Esta correção deverá ser aplicada a todos os aparelhos Chassis L03.1L AA que derem entrada no Posto Autorizado que apresentem o SINTOMA citado acima.

**CÓDIGO IRIS**

Código do defeito = N

Código do reparo = A

Código da seção = DFL



# PHILIPS