

Service Service Service

28PW6532 /78R
Chassis L01.1L AC

ASSUNTO

Imagem sem definição semelhante falta de foco

Service Information

SINTOMA:

Problema de regeneração e sombra na imagem (semelhante foco mal ajustado). Este efeito é facilmente detectado quando processando legendas.

SOLUÇÃO:

Para solucionar esse problema acrescentar um resistor 470R posição 3377 no Painel elétrico TRC (Figura 1).

Posição	Código	Descrição
3377	2120 101 90459	RESISTOR CRB 470R 5% 0,5W

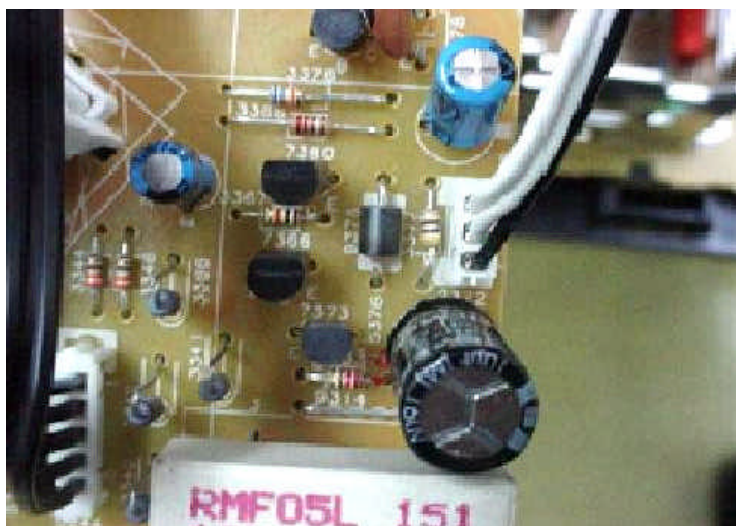


Figura 1

Obs.: Esta correção deverá ser aplicada a todos os aparelhos modelo **28PW653278R** que derem entrada no Posto Autorizado que os números de série estejam compreendidos entre **52478 a 52677**.

CÓDIGO IRIS

Código do defeito = Z

Código do reparo = I (i)

Código da seção = CRT



PHILIPS