

ASSUNTO

Indicação do relógio.

Service Information

Sintoma:

Indicação incorreta do relógio.

Causa:

Devido a espúrios pode ocorrer erro na indicação do relógio.

Solução:

Substituir / acrescentar itens abaixo :

Posição	De	Para	Código	Descrição
3037	1k8	1k2	4806 111 97245	RESISTOR SMD 1K2
3038	1k8	1k2	4806 111 97245	RESISTOR SMD 1K2
Acrescentar:				
2015	Pino 5 do 7011		4806 122 37259	CAPACITOR CER 220pF 500V
2016	Pino 6 do 7011		4806 122 37259	CAPACITOR CER 220pF 500V

Obs.:

- Os capacitores devem ser soldados diretamente nos pinos 5 e 6 do IC 7011 e terra (veja página 65 do manual 4806 727 17235);
- A falha é aleatória e ocorre mais nos modelos sem PIP;
- Aplicar esta alteração para os modelos 29PT656A/78R com número de série abaixo de HC057060;
- Esta correção deverá ser aplicada para os demais aparelhos que derem entrada no posto e não apresentarem a alteração descrita acima.

Código IRIS

Código do defeito = Y (Resistores), Z (Capacitores)

Código do reparo = I (i)

Código de seção = CLK

