

TVC

Service Service Service

34PT8419/78R

ASSUNTO

Barras esverdeadas verticais quando utilizando vídeo componente ou S-VHS

Service Information

SINTOMA:

Apresenta barras esverdeadas verticais quando utilizando vídeo componente ou S-VHS (Figura 1)

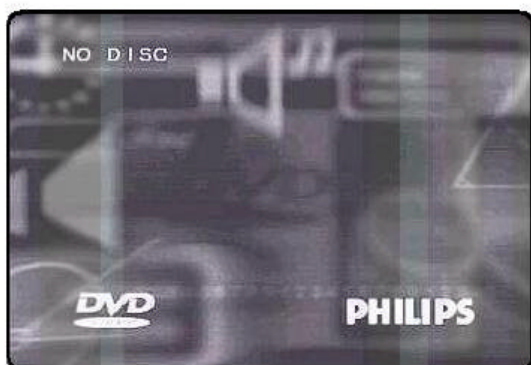


Figura 1 - Detalhe do sintoma

SOLUÇÃO:

Adicionar resistores (Figura 2) de 56K (3933) e 1k5 (3934) conexão pino 4 do conector 1923 do Painel SSB.

POSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3933	4806 111 97035	RESISTOR SMD 56k 1% 0,1W
3934	4806 111 97007	RESISTOR SMD 1,5k 5% 0,1W

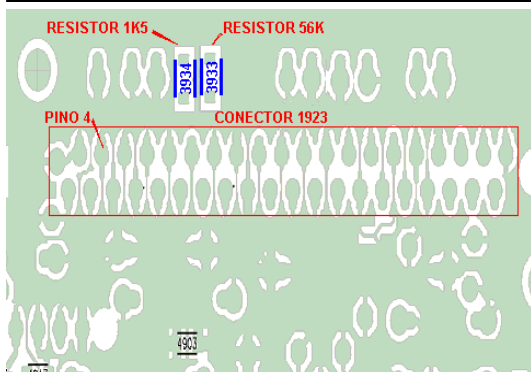


Figura 2 - Posição dos resistores a adicionar

Obs.:

Não existe indicação de posição no circuito impresso



PHILIPS