

Service
Service
Service

TVC
Chassis A10
29PT656A/78R
29PT856A/78R
37PT786A/78R
29PD860A/78R

ASSUNTO
Melhoria no circuito

Service Information

DESCRIÇÃO:

Esta alteração visa reduzir danos no circuito integrado TDA6107 ou TDA6108, posição 7830 do Painel do Cinescópio.

ALTERAÇÃO:

Substituir item abaixo:

Posição	De	Para	Código	Descrição
2831	3,3nF	100nF	4806 120 47389	CAPACITOR FILM 100nF 250V

Obs.: Esta correção deverá ser aplicada nos aparelhos que derem entrada no posto e estiverem dentro dos números de série abaixo:

Modelo	Número de Série
37PT786A/78R	Com número de série abaixo de HC051906
29PD860A/78R	Com número de série abaixo de HC052478

Para demais aparelhos que derem entrada no posto e não apresentarem a alteração descrita acima:

Modelo
29PT656A/78R
29PT856A/78R

Esta correção não deve constar como causa principal da falha, portanto, deve ser atribuída a causa que deu a entrada no Posto.

CODIGO IRIS

Código do defeito	=	Y
Código do reparo	=	I (i)
Código de seção	=	CRT



PHILIPS