

ASSUNTO

Receptor remoto provisório

309

Service Information

Alguns produtos das famílias acima foram produzidos com um receptor remoto alternativo TSOP1836UH1 (alimentação 5V) em substituição TSOP1836UH3 (alimentação 3,3V). Caso haja necessidade de substituição do receptor alternativo TSOP1836UH1 (alimentação 5V) proceder também com as seguintes alterações no circuito de acordo com sequência abaixo para cada Chassis. Os dois Chassis tem o mesmo código comum.

POSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
6692	4806 212 17035	MÓDULO RECEP IR TSOP1836UH3

Chassis L01.1L AC**Procedimento**

Itens a adicionar: 4693 (Figura 2), 9520 (Figura 1).

Itens a deletar: Regulador da posição 0251 (Figura 1) e o fio de interligação da posição 0214 a 9520 (Figura 3).

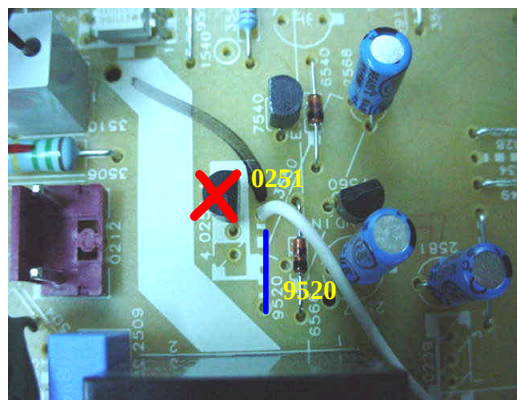


Figura 1 - Retirar regulador posição 0251 e acrescentar JUMP 9520.

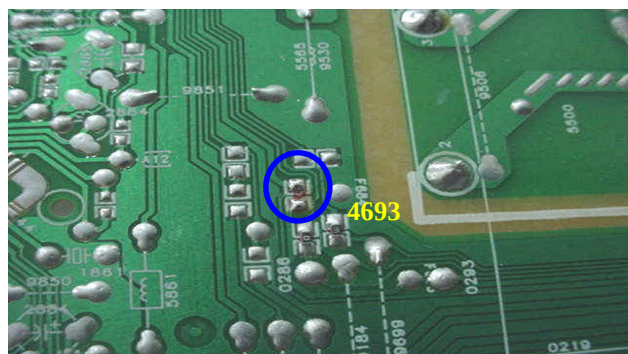


Figura 2 - Adicionar JUMP 4693 (fio).

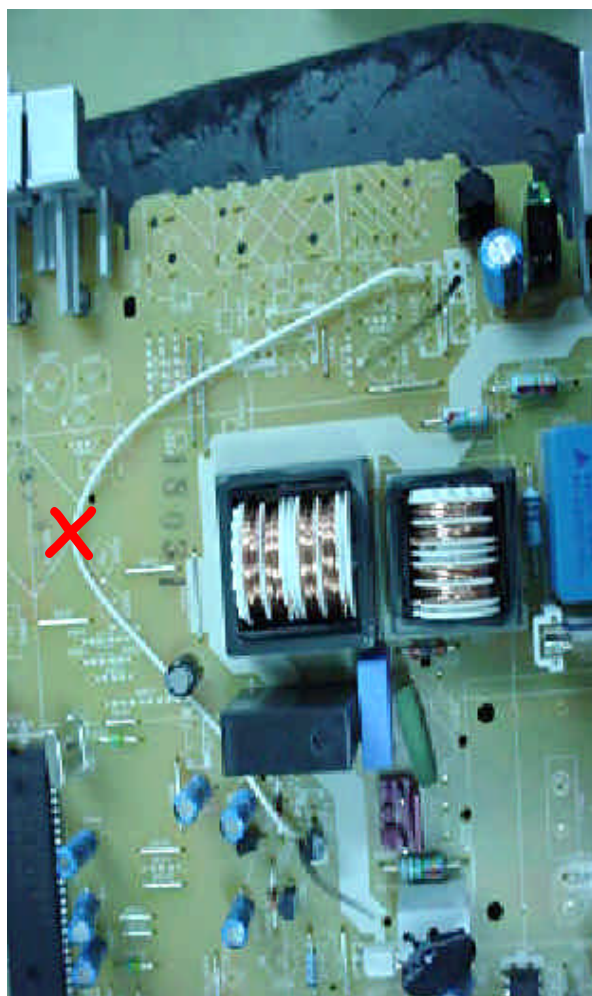


Figura 3 - Retirar fio de interligação da posição 0214 a 9520.

**PHILIPS**

Chassis L03.1L AA

Procedimento

Item a adicionar: 9685 (Figura 3).

Itens a deletar: 2495, 7495 (Figura 2), 9253 e fio de interligação da posição 3494 a 9522 (Figura 3).

Item a mover: Jump da posição 4699 para 4698 (Figura 2)

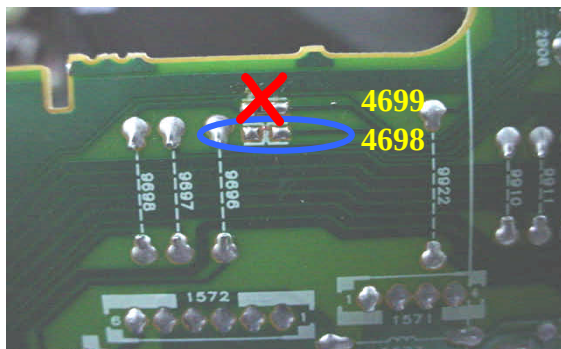


Figura 1 - Mover JUMP da posição 4699 para 4698.

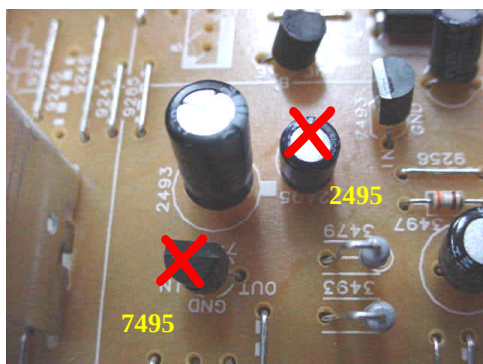


Figura 2 - Itens adicionados.

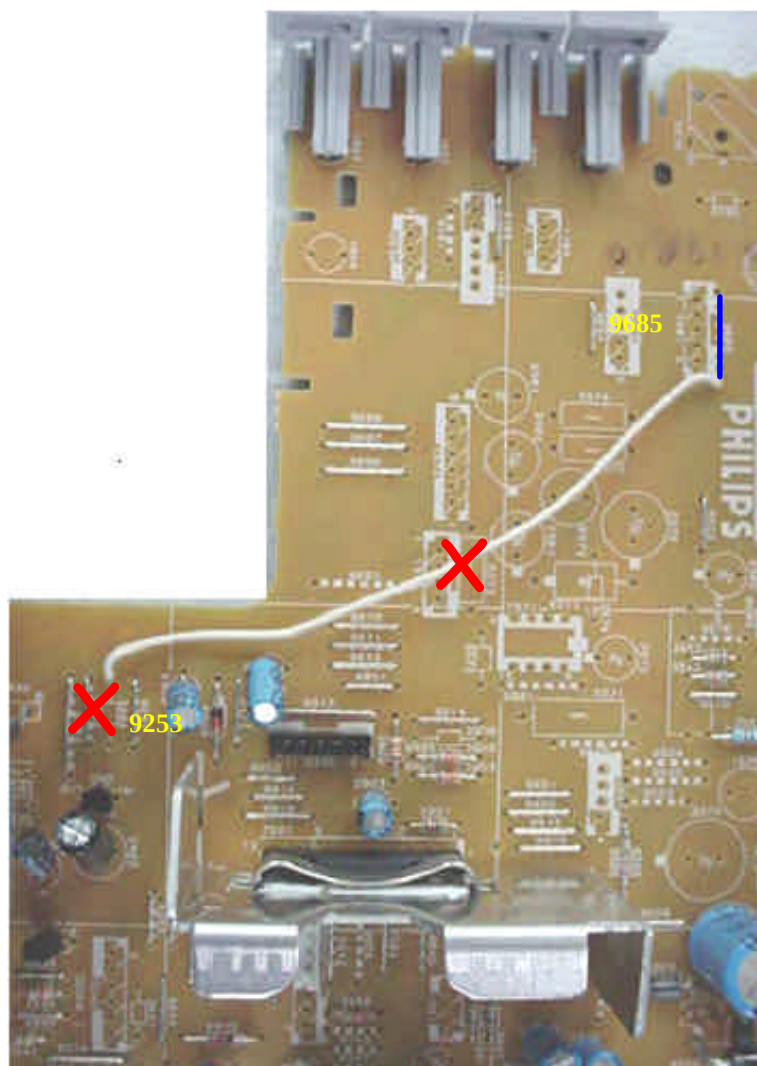


Figura 3 - Retirar Jump 9253 e fio de interligação da posição 3494 a 9522.

Aplicar a codificação IRIS ao lado somente se a solicitação seja referente ao sintoma citado

CÓDIGO IRIS

Código do defeito = N

Código do reparo = I (i)

Código da seção = IRD



PHILIPS