

Service Information

81-07-24

TVCs CHASSIS KL8
"TODAS AS VERSÕES"

06 CT 81-04

INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

(P)

CIRCUITO DE PROTEÇÃO: (ATUAÇÃO SEM MOTIVO APARENTE).

Nas produções atuais dos TVCs com chassis KL8 está sendo substituído o potenciômetro posição R336, por um resistor METAL FILM de 750 ohms - 1/8W (5% tolerância) código 4806 110 97073.

Recomendação: Em todos os casos de atuação do circuito de proteção de tensão, sem motivo aparente, esta modificação deve ser aplicada.

N.B.: Após a modificação, reajustar a tensão VO+145V (ver Manual de Serviço chassis KL8).

Motivo: Evitar a atuação espontânea do circuito de proteção de tensão.

MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS DURANTE A PRODUÇÃO:

Resistor de fio posição R444 de 30K - 15W passa a ser: resistor de fio 18K - 15W código 4806 112 37045.

Motivo: Possibilitar melhor funcionamento do circuito de partida em condições de subtensão de rede de alimentação.

Fusível posição VL454 de 1,6A passa a ser 1A código 4806 253 37015.

Motivo: Melhorar confiabilidade.

(E)

CIRCUITO DE PROTECCIÓN: (ACTUACIÓN SIN MOTIVO APARENTE).

En las producciones actuales de los TVCs con chasis KL8 esta siendo substituido el potenciometro posición R336 por una resistencia METAL FILM de 750 ohms - 1/8W (5% tolerancia) código: 4806 110 97073.

Recomendación: En todos los casos de actuación del circuito de protección de tensión sin motivo aparente, esta modificación debe ser aplicada.

Note Bien: Despues de la modificación, reajustese la tensión VO+145V (Vease el Manual de Servicio chasis KL8).

Razón de la Modificación: Evitar la actuación espontanea del circuito de protección.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS DURANTE LA PRODUCCIÓN:

Resistencia de alambre posición R444 de 30K - 15W pasa a ser: resistencia de alambre posición R444 de 18K - 15W código: 4806 112 37045.

Razón: Mejorar el funcionamiento del circuito de partida en condiciones de subtensión de la red de alimentación.

Fusible posición VL454 de 1,6A pasa a ser: 1A código: 4806 253 37015.

Razón: Mejorar la confiabilidad.

Service
Service
Service