



Aparelho: APARELHO REPRODUTOR DE DVD
Marca: AIKO
Modelo: DVD-1810

OBJETIVO: Descrição da contramedida necessária para resolução do problema na leitura de discos.

Esta Informação Técnica deverá ser executada nos produtos que não realizarem a leitura de discos devido ao posicionamento inadequado da Polia do Motor do disco.

PROCEDIMENTO: Quando o aparelho não realizar adequadamente a leitura de discos e a mensagem “Nenhum disco” é mostrada na tela, o seguinte procedimento deve ser realizado:


Puxar o conjunto óptico totalmente para trás para evitar o contato manual.

Posicionar os dedos embaixo da polia do motor do disco forçando sua movimentação para verificar se ela está devidamente fixada no eixo do motor de rotação do disco.

No caso da Polia do Motor estar frouxa ela deve ser totalmente retirada do eixo do motor.

Obs.: Retire o protetor de cima do leitor para facilitar a operação.

O eixo deve ser limpo e a polia reconduzida a sua posição original, e em seguida aplicado adesivo Super bonder (Loctite) através do orifício na parte superior. Deixe secar totalmente, verifique se está devidamente fixada e recolque o protetor.

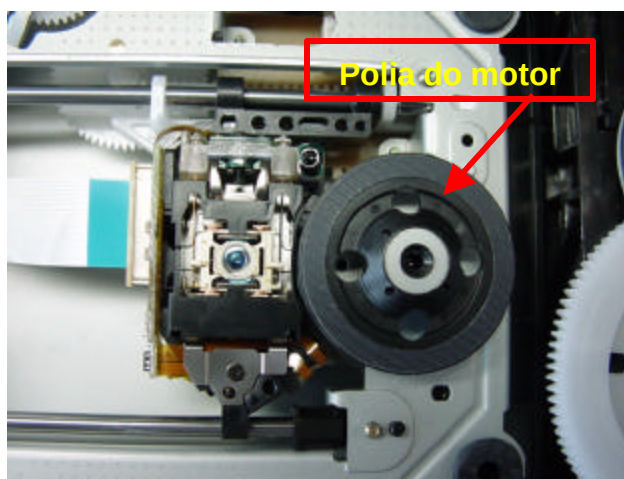

Como referencia de posição pode ser considerado que a parte inferior (base) da Polia do Motor deve coincidir com o nível da cabeça de leitura ou $\pm 6,7\text{mm}$ em relação a base metálica da bandeja de leitura (base do eixo do motor).

