



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Nº 169/04 – 22/07/2004

Folha: 1/1

Aparelho: TELEVISOR EM CORES
Marca: MITSUBISHI
Modelo: TC-1410/2010

OBJETIVO: Informar os procedimentos necessários para corrigir o problema de imagem modulando (“Tremendo”) em 110 ou 220 Volts.

PROCEDIMENTO:

- 1- Substituir o capacitor C-950 (330P K 50V X7R).
 - Código: 433.331.017.213 CAPACITOR FIX CERAM CHIP330P K 50V X7R
- 2- Substituir o capacitor C-959 (15N K 50V X7R).
 - Código: 435.153.006.216 CAPACITOR FIX CERAM CHIP 15N K 50V X7R

Depto. Técnico

Depto. De Pós-Venda