

Alteração Aiwa modelo 4ZG-1 para corrigir problemas de velocidade no carregamento do carrossel

Alteração da velocidade do prato:

-R524 (8k2) aumente para 15K

-R525 (6k8) aumente para 15k

Alteração da velocidade da bandeja:

(resolve o problema de enroscar na hora de fechar)

-R522 (10k) aumente para 33k

-R523 (10K) aumente para 33K

Pode alterar ai que resolve inclusive outro defeito de erro no carregamento da mecânica é devido à lentidão da velocidade dos motores.

Dica do Márcio Ortolan

mr_ortolan@globo.com

Leandro Palmeira

eletronicagaucha@hotmail.com