


DECAT / Áudio – 011/01
Janeiro/2001

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Aos Serviços Autorizados

Ref.: MD2200 - Modificação no circuito do CD

Para solucionar os casos em que ocorrer **falha** ou **não leitura de CD's** (disco gira e aparece o **signal de RF** no pino 2 do IC701 – SAA7325) nos modelos MD2200 que utilizam a unidade óptica VAM2201, é necessário **excluir** (retirar) os **capacitores smd C776 e C777** (vide ilustração abaixo). Após retirar estes componentes, **remova os resíduos de cola** e lave bem a PCI com álcool isopropílico.

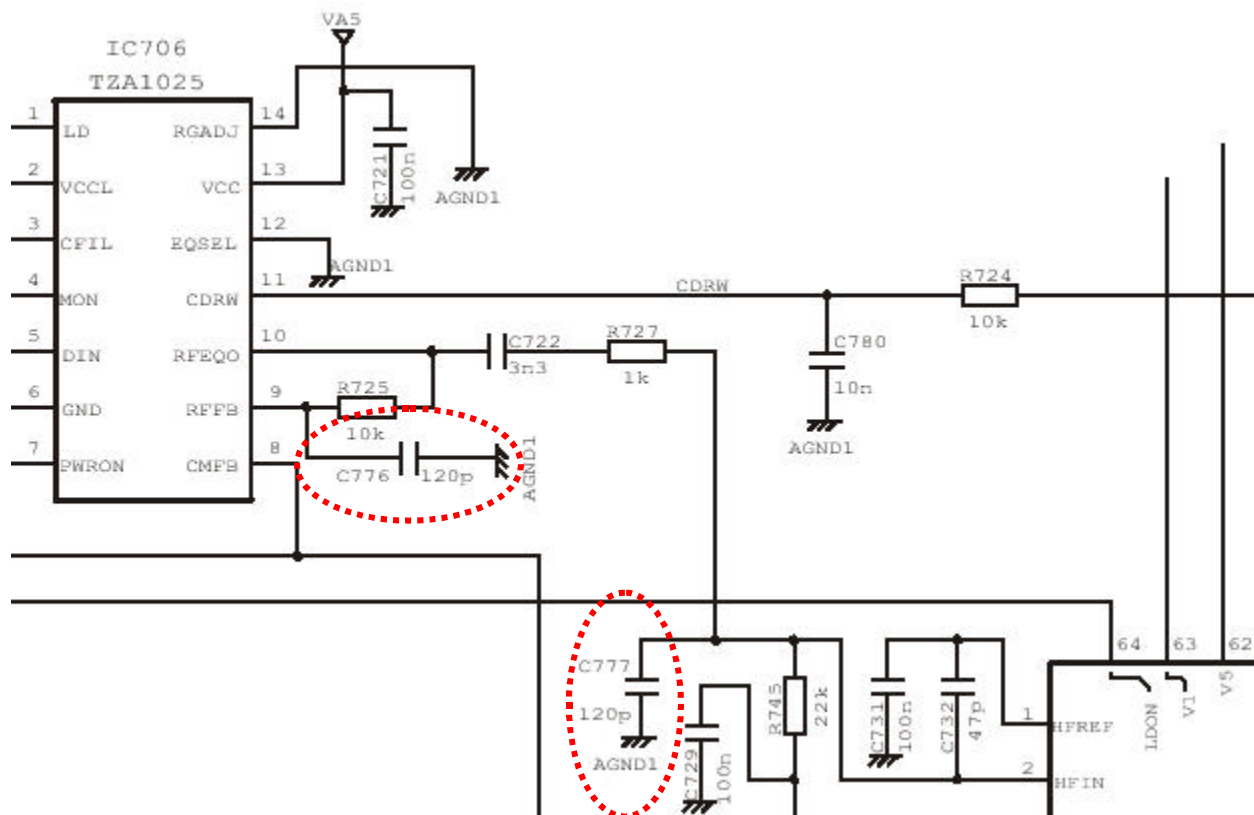

Obs.: Anotar na Ordem de Serviço:- código de serviço: **211** – código da peça: **491012100**
posição: **C776 e C777**

Sem mais,

Atenciosamente.

Rede de Serviços
DECAT - CCE