

DECAT / Áudio - 024/04
Setembro/04

INFORMAÇÃO TÉCNICA


Aos Serviços Autorizados

Ref.: Motor do DECK inoperante.

Foram encontradas situações onde um defeito no **MOTOR do DECK** causa a queima do transistor que faz o chaveamento de sua fonte. Para evitar a queima do transistor chaveador foi elaborada esta alteração que deve ser, **OBRIGATORIAMENTE**, implementada em todos os aparelhos, **com DECK MECÂNICO**, que entrarem para conserto.

Nos casos onde for constatado defeito no motor do DECK o mesmo deve ser solicitado separadamente da mecânica, através do código CCE (**motor do deck – 535919100**).

A alteração consiste em colocar dois diodos, **1N4007**, em serie com a alimentação do motor. O esquema a seguir ilustra esta alteração para um melhor entendimento.

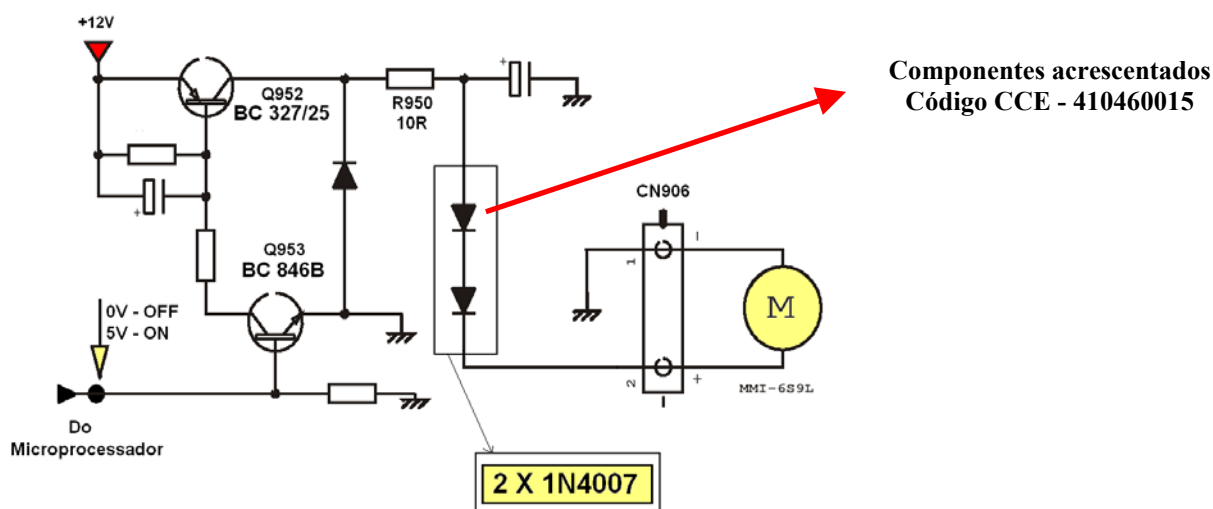

ATENÇÃO

No preenchimento da OS deve-se aplicar as peças utilizando o código de modificação **(101)**.

Sem mais,

Atenciosamente.

Rede de Serviços
DECAT - CCE