

Boletim Técnico Consumer Service Division - CSD	Modelos: DAV-FX888K_DZ120K DZ820KW_FX900W_FX900KW	
	Número	BT024_2007
	Data	04/09/2007

Referente a:

Sem áudio / Acionando proteção

Sintoma

Sem áudio ou acionando proteção - "Protector" e "Push Power" aparecem alternadamente no display.

Causa

IC S-Master danificado.

Procedimento

Model name	Board	Ref.	Part	
			Description	Part No.
HCD-DZ110	MAIN	IC3100/3150/3200/ 3250/3300/3400	CXD9883M	6-708-921-01
HCD-DZ111				
HCD-DZ118K				
HCD-DZ119				
HCD-DZ120				
HCD-DZ120K				
HCD-DZ210D				
HCD-DZ410				
HCD-DZ520K		IC3100/3150/3200/ 3250/3300/3400/ 3500	CXD9883M	6-708-921-01
HCD-DZ620K				
HCD-DZ720				
HCD-DZ810W				
HCD-DZ820KW				
HCD-FX500				
HCD-FX888K	MAIN	IC101/102/103/ 104/105/106/107	CXD9774M	6-704-802-01
			CXD9775M	6-705-695-01
HCD-FX900W	MAIN	IC3100/3150/3200/ 3250/3300/3400/ 3500	CXD9883M	6-708-921-01
HCD-FX900KW			CXD9879AM	6-710-431-01
HCD-FX900K				

1-) Desligue o aparelho e verifique a impedância em todos os terminais de saída para os alto-falantes;

2-) Caso a impedância de um dos terminais estiver bem menor que os outros, trocar o IC S-Master do terminal com problema;

3-) Após trocar o IC, ligar o aparelho e verificar se o mesmo não aciona a proteção. Caso aparecer, verifique se o integrado foi soldado corretamente, sem curto e se alguma outra saída não apresenta o problema.

Preenchimento da Ordem de Serviço (Sheet)

Campo	SINTOMA	SEÇÃO	POSIÇÃO	NAT. DEFEITO	DEFEITO	SERVIÇO EXECUTADO	CÓDIGO DA PEÇA	OBS.
	510	3E	Vide tabela acima	1	0	60	Vide tabela acima	BT2407

Elaborado por Alexandre Hoshiba	Verificado por Manuel Costa	Aprovado por: Takenobu Morioka
---	---------------------------------------	--