

SEMP TOSHIBA

SEMP TOSHIBA S.A.

AV. JOÃO DIAS, 2476 - CEP: 04724-003

SÃO PAULO (SP) BRASIL

TEL: (11) 5641-2100 FAX: (11) 5641-7670

São Paulo, 17 de Setembro de 2004

Circular:09061/04

Aos Postos Autorizados Semp Toshiba

REF.: PCI do CD para o modelo RG8168

Sintoma: CD oscilando rotação (áudio distorcido como a rotação tivesse alterado).

Causa: Cristal da posição X1 não esta oscilando na frequência correta.

Solução: Verificar o CRISTAL 16,93MHZ que esta na posição X1 da PCI do CD e fazer solicitação através dos códigos 642479 ou 646475.

Pedimos para que antes de solicitar a PCI do CD do RG8168 seja verificado o cristal para evitar troca desnecessária da PCI.

Qualquer dúvida, entrar em contato com nosso Suporte Técnico pelo tel 11-5641.5433 ou por e-mail: oficina.dat@semp Toshiba.com.br

DAT – SEMP TOSHIBA