

BOLETIM TÉCNICO - 016 – 005

Tela azul na entrada de sinal “U” “Y” “V”

Televisor

Aplicação/ modelo: TC-PL2910

Item: Alteração de componente.

ESTE BOLETIM CANCELA O DE N° 014-005.

Motivo: Alteração de componente a ser modificado.

Quando houver reclamação de que o produto assume a condição de tela azul na utilização das entradas “U” “Y” “V” efetue a alteração do capacitor conforme abaixo.

O “EFEITO” pode apresentar-se com maior incidência caso o cliente utilize um DVD de outro fabricante nas referidas entradas.

Retire o capacitor C841, eletrolítico de 10uF.

Substitua por um capacitor de 220nF poliéster.

OBS*

Os resistores R815A, R848 e R852 que no boletim 014-005 estava sendo solicitado para serem alterados de 150 ohms para 100 ohms devem permanecer com 150 ohms.

Folha: 1/1

10/06/2005

Conforme pesquisa realizada na engenharia e testes efetuados no posto autorizado Comercial Ivamar de Limeira SP.

Vitor Soares