

INFORMATIVO TÉCNICO

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	17/12/07	GERAL	BTG 536/07	00

CR-600: "RELÓGIO ADIANTANDO"


Informamos aos Srs. técnicos os procedimentos de reparo do Rádio Relógio CR-600 que apresentar o sintoma "Relógio Adiantando".

Procedimentos:

Alterar o filtro de entrada de 60 Hz (pino 25 do IC3) substituindo os valores dos componentes:

- * C35: de 330pF → para 1nF
- * R27: de 100KR → para 270KR

Para obter um melhor funcionamento do circuito e diminuir a diferença entre os relógios, utilizar componentes de alta precisão, com variação máxima de 2% na tolerância e baixa variação com temperaturas diferentes.

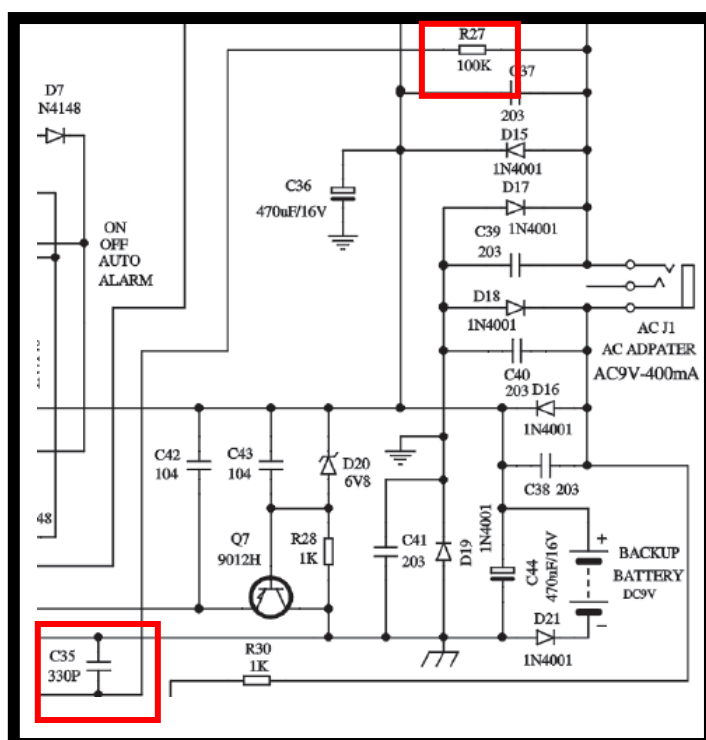

Sempre encaminhe suas dificuldades e dúvidas, detalhando a ocorrência e procedimentos adotados, através do sistema GVS.

Mantenha-se atualizado, acesse os arquivos do Cedoc no GVS e a nossa página.

<http://www.gradienteservices.com.br>

SAT – Serviço de Assistência Técnica / Suporte	ELABORAÇÃO	Edson Martins de Abreu
Gradiente Eletrônica S/A	APROVAÇÃO	Fernando Tadeu dos Santos