

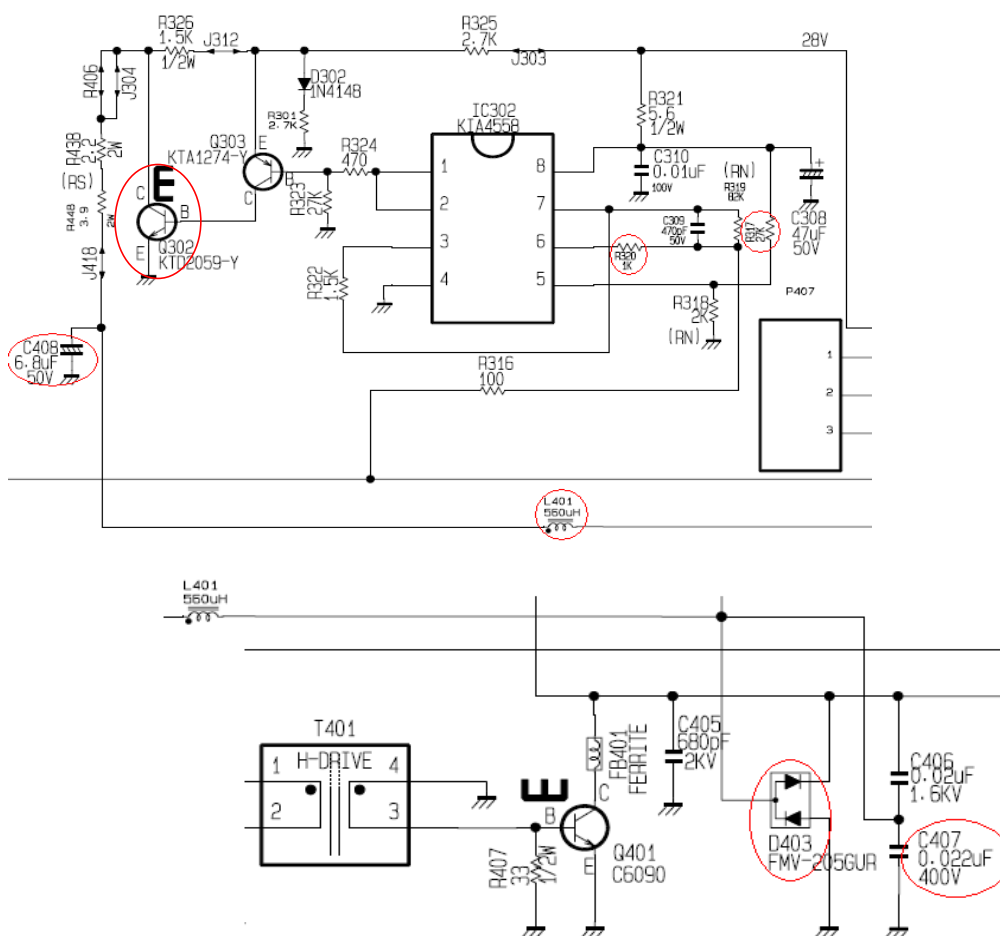
BOLETIM TÉCNICO Nº
0130.0

APLICAÇÃO	☒ AREA ADM.	DIVULGAR P/	☒ RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO	DATA	25/01/2008
	☒ AREA TEC.		☒ OFICINA/LABORATÓRIO	VALIDADE	indeterminado
			☒ ESTOQUE/SUPRIMENTOS		
			☒ GERÊNCIA/CHEFIA		

LINHA	PRODUTO	MODELO	ELABORADO POR:	APROVADO POR:	Folha:
Marrom	TV	29" CW-62A / CW-62C	Vanderlei	☒ SUP: L.Kominakis ☐ GER: ☐ DIR:	1

ASSUNTO: Sintoma Pincushion
Senhores Técnicos,

Informamos abaixo o procedimento para a manutenção do sintoma de Pincushion.

1- Medir em cima do R326 com o voltímetro em relação ao terra local, se a tensão de EW esta variando de 0 a 12V quando e ajustado o EW pelo menu de serviço.
1.1- Caso esteja variando pouco ao ponto de não dar o ajuste verificar os componentes abaixo.
1.2 - C407, C408, D403, L401, R317 alterado, R320 alterado e Q302 em curto .

Suporte Técnico