



Aparelho: TELEVISOR EM CORES
Marca: MITSUBISHI
Modelo: TC-2910

OBJETIVO: Informar as contramedidas necessárias para solucionar o problema de **Ruído no Canal 03**.

Esta Informação Técnica deverá ser executada em **todos** os produtos cuja PCI possuir data anterior a 23/05/05.

CAUSA: Este ruído é provocado por uma deficiência no aterramento da antena.

PROCEDIMENTO:

- 1) Interromper a trilha de terra (GND) do C457 e C585, como indicado na Figura 1.
- 2) Ligar, através de um fio, o ponto em comum entre C457 e C585 para o terra (GND) do C460 (JMP80), como indicado na Figura 2.

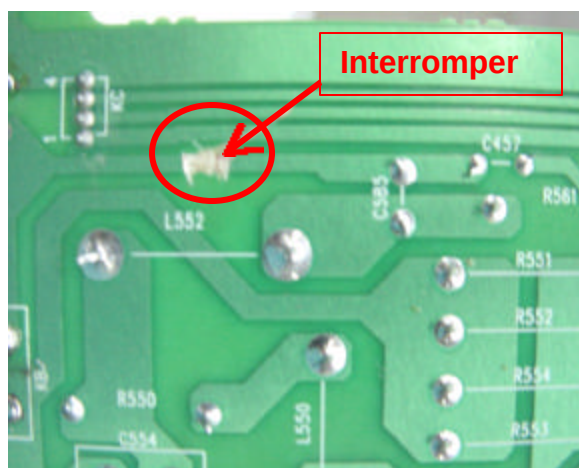


Figura 1

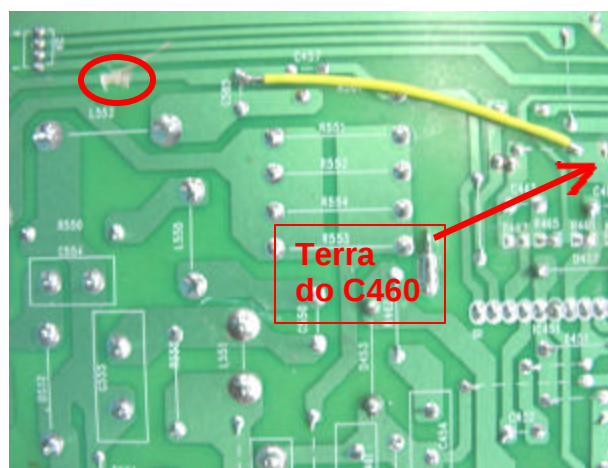


Figura 2

ENGENHARIA DE PRODUTO

DEPTO. DE PÓS-VENDA

ELABORADO POR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO