

ORDEM No - 9712 - 037 - IT


Informação Técnica

MODELO : SC-CH94

ASSUNTO : Modificação no mecanismo do CD

FENÔMENO: Ao ligar o aparelho ele identifica corretamente a localização dos Cds e pega o disco certo. Se mudamos o aparelho para função TUNER ou TAPE e depois retornamos para CD o aparelho busca o disco errado (busca o próximo disco, ex: se o disco desejado é o 5 o aparelho pega o 6) ou então aparece NO DISK no display.

CONTRA MEDIDA: Adicionar o kit RFKRACH64MP à engrenagem N° 309 da vista explodida (Slide Reduction Gear código RDG0342), conforme a figura a seguir.

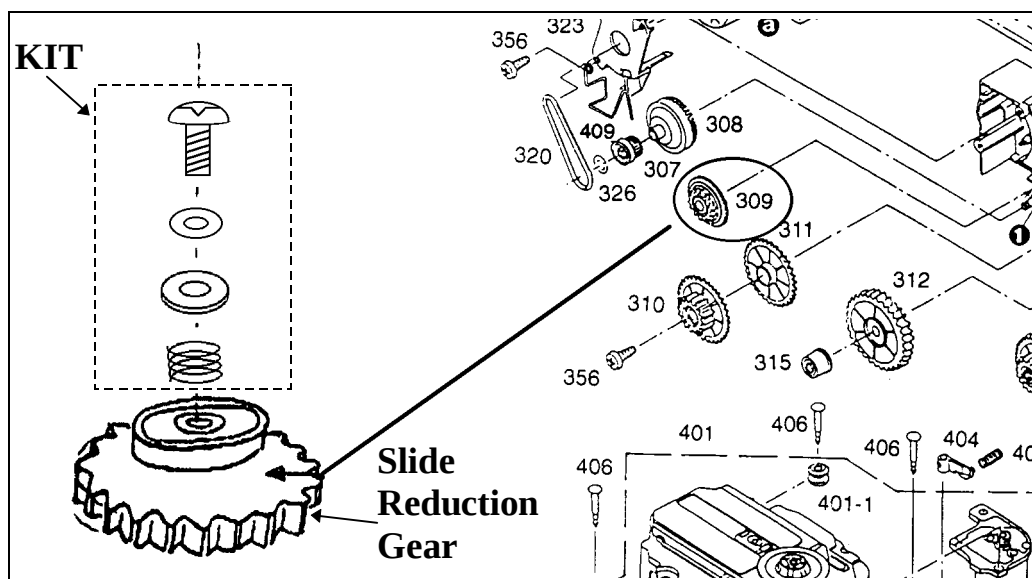

Panasonic do Brasil
Grupo CS-Apoio Técnico