

Informação Técnica

MODELO: KX-TCM416LBB

ASSUNTO: Código de Erro E02 no Display.

CAUSA:

Erro **E02** aparece no display quando troca-se o IC804 - Flash Memory.

No Manual de Serviço do KX-TCM416LBB indica o código errado da peça na página 74. Deve-se utilizar a errata abaixo.

Código Errado		Código Correto
PQVIKM29N4TC (IC804)	→	PQWITCM422HM (IC804)

Portanto se este erro aparecer no display deve-se checar:

- se o funcionamento do IC804 esta correto.
(verificar as funções de voz da TAM)
- se o IC804 foi trocado, se foi trocado verificar se o código esta correto. (conforme errata acima).

Obs.: O manual KX-TCM416LBB (simplificado) deve ser usado junto com o KX-TCM418B.

Para dúvidas técnicas, favor entrar em contato com Apoio Técnico.
Este telefone DDG é somente para tirar dúvidas técnicas de
Serviços Autorizados
0800 55 9180