

Informação Técnica

MODELO: KX-TC171LBB

ASSUNTO : Código dos integrados

CONTRAMEDIDA :

Quando substituído os integrados deste telefone deve-se verificar os códigos dos mesmos como indicado abaixo: O integrado com o código velho deve ser utilizado com o código velho e o integrado de código novo com o código novo.

Se não for respeitado os códigos, pode haver ruídos ou pode-se ouvir batidas no handset.

Base:

Código velho

IC201 (RF)	IC 501 (CPU)	PCB
PQVITB31224H	MN150409KRX	PQVP10786ZA
TB31224F (ID)	150409KRX (ID)	

Código Novo

PQVIT31224AH	MN150409KA	PQVP10786YA
TB51224AF (ID)*	150409KA (ID)*	

Obs: O circuito integrado IC501 velho pode ser utilizado com o IC201 novo e vice versa.

Handset

Código velho

IC201 (RF)	IC 901 (CPU)
PQVITB31224R	PQVI0008GE33
TB31224F (ID)*	VI008E33 (ID)*

Código Novo

PQVIT31224AR	PQVI0008GE66
TB31224AF (ID)*	VI0008E66 (ID)*

(ID)* Código identificado no invóluculo do integrado

Qualquer dúvida entrar em contato com o Suporte Técnico.
➔ 0800 55 9180