

Informação Técnica

MODELO : KX-TC1005 / 1045LBB

SINTOMA: NÃO COMUNICA BASE E MONOFONE
(QUANDO O DEFEITO ESTIVER NO MONOFONE)

PROCEDIMENTO :

A – ENTRAR NO MODO DE SERVIÇO
PARA ENTRAR NO MODO DE SERVIÇO VIDE INF. TEC. **110-IT**

B – VERIFICAR Tx VCO E Rx VCO.

C – ACOMPANHAR O FLUXO DO SINAL Rx ABAIXO.

TP1 → C100 → C103 → IC101-PINO 42 → IC101- PINO 39 → IC101-
PINO 37 → IC101-PINO35 → IC101-PINO 33 → IC 101-PINO 20.

Verificar os capacitores → C104, C107, C108, C112.
Que podem estar alterados.

Qualquer dúvida entrar em contato com o Suporte Técnico.
→ 0800 55 9180