

Informação Técnica

MODELO : TC-29V50B

ASSUNTO : Queima do **IC2302** (CXA1279AS)


SINTOMA : Aparelho sem som

CAUSAS: Queima do IC2302(Controle de Volume, Bass e Treble)
A queima do IC2302 é provavelmente causada por eletrostática.

SOLUÇÃO : Colocar um diodo zener MA1150 ou BZX79C15T77 em Paralelo com o capacitor C1166, por baixo da placa, para proteção do IC2302.

OBS:. Em todo televisor modelo TC-29V50B que passar pela Oficina Autorizada para reparo, deverá ser colocado o Diodo MA1150 ou BZX79C15T77 como medida preventiva, mesmo que o mesmo não apresente defeito no audio.

Detalhe Gráfico

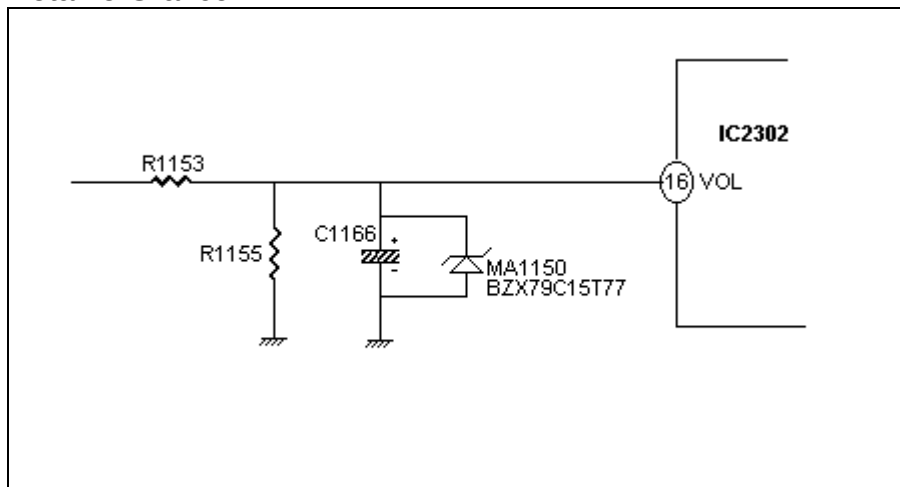

Esta informação é válida para os aparelhos fabricados anteriores ao número de serie B6C00751

Panasonic do Brasil
Grupo CS - Apoio Técnico