


# Informação Técnica

**MODELO:** TC-29P22LB


**DEFEITO:** Fio jumper sólido **C-C** com solda fria ou em curto com o dissipador do Q-552.

**SOLUÇÃO:**

- 1 - Reforçar os dois pontos C - C, ressoldando o fio jumper.
- 2 - Cortar o terminal do fio, para evitar que o mesmo não entre em curto com o dissipador.

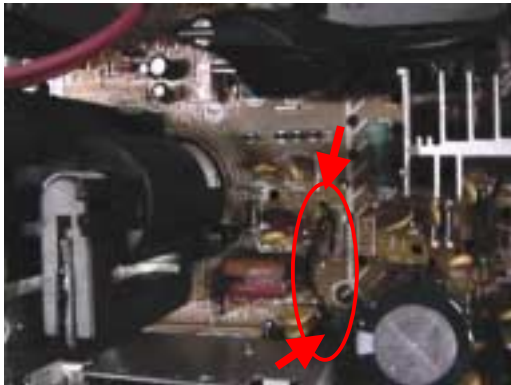

**FIG. 1: Vista superior.**

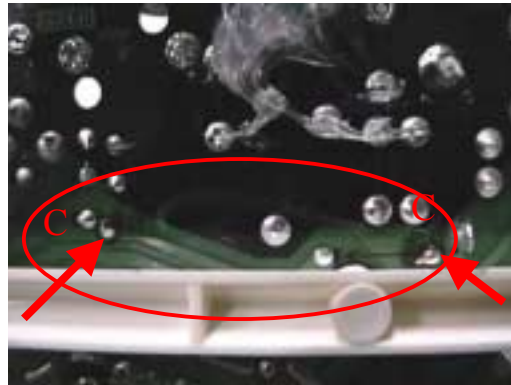

**FIG. 2: Vista inferior.**

“**Todos**” os aparelhos que derem entrada no serviço autorizado, com o Número de Série inferior a **B1E0001**, devem ser ressoldados e cortados os terminais, pois a solda fria nestes pontos e os terminais compridos causam centelhamento.

Os aparelhos com o Numero de Série acima de **B1E0001** já estão alterados.