

Informação Técnica

MODELO: TC-29V50B

ASSUNTO : Solda fria no resistor **R 841**

SINTOMA : Queima do IC802(STR), D184, C812, Q804

CAUSA : Nos primeiros lotes de produção o resistor R841 foi montado muito próximo do dissipador, o que causará por dissipação de calor solda fria e oxidação nos terminais do mesmo. Como este resistor situa se entre o drive e a base do transistor de potência, este mau contato causará a queima do IC802(STR), D814, C812, Q804.

SOLUÇÃO: **1)** Após os componentes queimados serem substituídos, o resistor R841 deverá ser retirado, verificado se seu valor não foi alterado, se foi deverá ser trocado. Se o seu valor estiver Ok , os seus terminais deverão ser lixados e novamente resoldado em sua posição na placa.

2) Favor tomar esta contra medida para todos os aparelhos que passarem pela Oficina Autorizada para manutenção, esteja o aparelho apresentando ou não problemas na fonte.

IMPORTANTE : CASO O SERVIÇO AUTORIZADO TIVER ALGUM APARELHO (MODELO TC-29V50B) NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO URGENTE COM O DST-APOIO TÉCNICO- 0123 318011 R-9005