

Informação Técnica

MODELO: TC-29A8.

ASSUNTO: Vertical oscilando

CONTRAMEDIDA:


Caso haja oscilação no vertical em um determinado canal, fazer as alterações como indicado abaixo. A oscilação ocorre porque a portadora do canal está fora da especificação (Ex: sobremodulado)

Retirar: JS201
R107
R319

Incluir: R313 ERJ6GEYJ471V
R314 BRD20SJ471T-RB
Q301 MSB709

Alterar: C102 de 10uF para 220uF (16V)

Obs: Já está prevista a colocação dos componentes (R313, R314 e Q301), sendo que não é necessário fazer ligações aéreas.

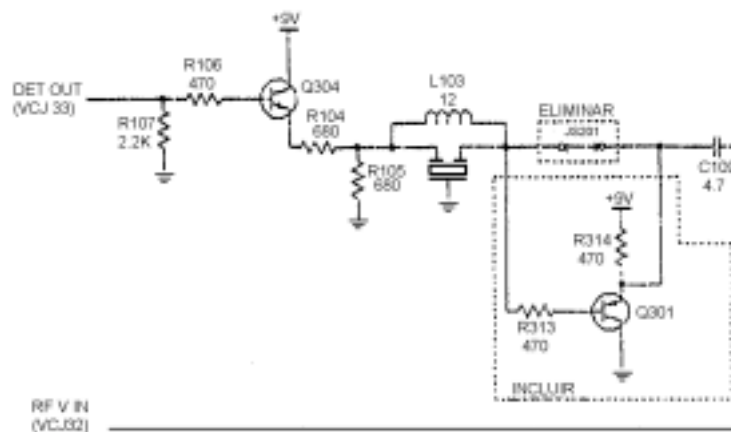

Qualquer dúvida entrar em contato com o Suporte Técnico.
→ 0800 55 9180