

BOLETIM DE INFORMAÇÕES

PRODUTO: TPF-3421 CÓDIGO: MÓDULO: PLACA BÁSICA/SUBWOOFER. CÓDIGO:		BI.RSP.TVC.329/03
ELABORAÇÃO Fernando Rossi Suporte Philco/Teleserviços - GAM 07/11/2003	APROVAÇÃO Luiz Akio Matsumoto Suporte Philco/Teleserviços - GAM 07/11/2003	DIVULGAÇÃO Kelly Cristina Fernandes Rede de Serviços Itautec Philco- GAM 07/11/2003
PROCEDIMENTO ()	ALTERAÇÃO (X)	DIVULGAÇÃO ()
ASSUNTO: Atualizações para o modelo TPF-3421.		
REVISÃO	NATUREZA DA ALTERAÇÃO	
01	Inicial.	
02	Correção do código de R413.	

Informamos que o modelo acima citado até o N° de série 000531, requer algumas atualizações para melhor desempenho do produto:

Ruído/estalos no áudio em “stand-by”.

- Alterar R413 de 15K para 5K6 COD. 66-66-A5318-00-6;
- Alterar C909 de 33µF para 22µF x 50V CÓD. 60-07-63688-00-0;
- Substituir R414 pelo diodo CÓD.46-04-D1816-00-8 de modo que o catodo fique voltado para o dissipador;
- Substituir R414R pelo diodo CÓD.46-04-D1816-00-8 de modo que o anodo fique voltado para o dissipador, ou seja, com posição inversa do anterior.

Reduzir ronco no áudio.

- Alterar J026 para resistor de 18R CÓD.66-04-00466-00-0;
- Acrescentar cap. eletrol.de 470µF x 10V com o positivo no pino 5 do CM403 e negativo no J047;
- Alterar R431 de 10K para 6K8 CÓD.66-66-A5319-00-2;
- Acrescentar na posição C482 cap. eletrol.2200µF x 25V;
- Alterar IC1902 de 17809 para BA09T CÓD.46-14-F2422-00-3.

Canais de comunicação PHILCO:**Endereço Eletrônico**labrsp@itautech-philco.com.brservicositph@itautech-philco.com.br**Fax**

0XX11 60974454

0XX11 60974439

Telefones

0800157111

0XX11 60974438