

Rua Santa Catarina, 01
Prédio 3 – 2º Andar.
CEP 03086 020 São Paulo/SP
Fone 0XX11 6097 4462
Fax 0800156111

REDE DE SERVIÇOS PHILCO -RSP



Informação de Serviços

Nº	Data
DSC/TVC - 240/96	JUNHO/ 96
Agente de Serviço	Referência
OA	“SPOT KILLER” NO CHASSI CPH-05

Informamos aos senhores técnicos que ao deparar com o problema de “Spot”, ou seja, ao desligar o aparelho apresenta um ponto luminoso e permanecer por um determinado tempo, deverá ser modificado o capacitor C719 de 10 μ F para 47 μ F/ 250V conforme circular DSC/TVC-236/ 95.

Caso não for solucionado o problema proceder conforme modificação abaixo:

1. Retirar ZD501 da placa básica;
2. No lugar do ZD501 introduzir placa adicional código: 93.20.76042.00.6
3. O diodo que foi retirado da placa básica, colocar na placa adicional conforme desenho;
4. Ligar o fio de alimentação da placa adicional no ponto de união entre o pino 10 do IC501, R312 e C211 (+8V);
5. Somente no caso que houver necessidade, substituir C805 de 470pF para 1K5 x 2Kv. Código: (90.01.63746.00.0)

Atenciosamente

ENGENHARIA DE SERVIÇOS - DSC