

BOLETIM DE INFORMAÇÕES		
PRODUTO: Modelos PCS-2976/ TPS-2063/TP-2053/TP-1453 CÓDIGO: MÓDULO: IC 101 CÓDIGO:		BI.RSIP.TVC 302/02
ELABORAÇÃO Ricardo Scabuzzi Suporte Philco/Teleserviços - GAM 07/02/2002 BITVC302.pdf	APROVAÇÃO Luiz Akio Matsumoto Suporte Philco/Teleserviços - GAM 07/02/2002	DIVULGAÇÃO Luciana Elisa Meireles Rede de Serviços Itautec Philco - GAM 06/03/2002
PROCEDIMENTO (X)	ALTERAÇÃO ()	DIVULGAÇÃO (X)
ASSUNTO: Troca do “Software” do IC101		
<u>HISTÓRICO</u>		
REVISÃO	NATUREZA DA ALTERAÇÃO	
01	Procedimento a ser executado na substituição do IC101.	

Informamos aos Srs. Técnicos que nos aparelhos do chassi (CPO2RO) estamos introduzindo uma nova versão de “software” no circuito integrado IC101.

O circuito integrado com a nova versão poderá ser utilizado como opcional da versão antiga, porem devera ser feitas às alterações como segue abaixo.

Alertamos com isso para que observe com cuidado, quando houver a necessidade na troca do mesmo, pois a placa nova não permite utilizar o circuito integrado com a versão anterior.

- Eliminar IC101 (TDA9380N1/25);
- Acrescentar IC101 (TDA9380PS/N2) código 4615E2208009;
- Eliminar Q102, Q103, C109, R129, R128, R130, R131, e ZD101 (circuito reset);
- Alterar C403 de 47MF 25V para 10MF 50V código 600763662000;
- Alterar C606 de 2, 2MF 100V para 47NF 250V código 650484375000;
- Aterrar o pino 60 do IC101 via resistor de 2K2 (nova placa R137) à massa.

Canais de comunicação PHILCO:**Endereço Eletrônico**labrsp@itautech-philco.com.brservicositph@itautech-philco.com.br**Fax**

0XX11 60974454

0XX11 60974439

Telefones

0800157111

0XX11 60974452