

BOLETIM DE INFORMAÇÕES		
PRODUTO: PCS-2976 CÓDIGO: MÓDULO: Placa básica CÓDIGO:		BI.RSIP.TVC308/02
ELABORAÇÃO Ricardo Scabuzzi Suporte Philco/Teleserviços - GAM 26/03/2002	APROVAÇÃO Luiz Akio Matsumoto Suporte Philco/Teleserviços - GAM 26/03/2002	DIVULGAÇÃO Luciana Elisa Meireles Rede de Serviços Itautec Philco- GAM 26/03/2002
PROCEDIMENTO (x)	ALTERAÇÃO ()	DIVULGAÇÃO ()
ASSUNTO: "Queima" do R709		
<u>HISTÓRICO</u>		
REVISÃO	NATUREZA DA ALTERAÇÃO	
01	Elaboração inicial do BI	

Nos casos que houver a queima do resistor R709, devera ser substituído junto com o resistor o circuito integrado (IC601), e efetuar as modificações conforme abaixo.

- Retire o capacitor C614 da posição original;
- Coloque o mesmo entre o pino 1 do CM601 e terra do capacitor C711;
- Entre no menu técnico, posicione e ajuste o item EVG para 1.

Canais de comunicação PHILCO:**Endereço Eletrônico**labrsp@itautech-philco.com.brservicositph@itautech-philco.com.br**Fax**

0XX11 60974454

0XX11 60974439

Telefones

0800157111

0XX11 60974452