

Rua Santa Catarina, 01
Prédio 3 – 2º Andar.
CEP 03086 020 São Paulo/SP
Fone 0XX11 6097 4462
Fax 0800156111

REDE DE SERVIÇOS PHILCO -RSP



Informação de Serviços

Nº DSC/TVC - 244/96	Data AGOSTO/ 96
Agente de Serviço OA	Referência RUÍDO NA IMAGEM AO SUBSTITUIR O IC1001 NOS MODELOS PTVR-1400/ PVT-1410/ 2010

Informamos aos senhores técnicos que ao substituírem o microprocessador IC1001 (SYSCON/ SERVO) ou a placa básica VCR nos modelos PTVR-1400 e PVT-1410/ 2010, devem ser ajustados o ponto de chaveamento de cabeça (PG SHIFTER). Para ajustar automaticamente proceder da seguinte forma:

- Desligar o cabo de força da tomada e religar novamente para “resetar” o TV e o Vídeo.
- Reproduzir uma fita de teste (padrão) e ajustar o controle de volume para mínimo (0).
- Pressionar a tecla volume ??(para baixo) no painel frontal do aparelho e mantendo nesta condição, ou seja, com a tecla volume ??pressionada, acionar a tecla nº 3 no controle remoto (PCR-32). Neste momento, o led indicador “Play” no painel frontal do aparelho irá “piscar” por um curto tempo (? 7 segundos).
- Liberar a tecla pressionada
- Para finalizar, acionar a tecla de “AUTO TRACKING” no controle remoto.

Atenciosamente

ENGENHARIA DE SERVIÇOS - DSC