

BOLETIM DE INFORMAÇÕES			
PRODUTO: CPO2-RO CÓDIGO: MÓDULO: CÓDIGO:		BI.RSIP.TVC.315/02	
ELABORAÇÃO Ricardo Scabuzzi Suporte Philco/Teleserviços - GAM 25/09/2002	APROVAÇÃO Luiz Akio Matsumoto Suporte Philco/Teleserviços - GAM 25/09/2002	DIVULGAÇÃO Kelly Cristina Fernandes Rede de Serviços Itautec Philco- GAM 25/09/2002	
PROCEDIMENTO (X)	ALTERAÇÃO ()		DIVULGAÇÃO ()
ASSUNTO: Procedimento de ajuste de “Reset”			
HISTÓRICO			
REVISÃO	NATUREZA DA ALTERAÇÃO		
01	Divulgação de procedimento		

Informamos aos Senhores técnicos que ao substituírem os ICs101 e 102 nos aparelhos: **TP1453/2053/TP1453S/2053S/1454/2054/ TPS2063/2064/ PCS2976/2976S/2978**, será necessário executar a **INICIALIZAÇÃO DE MEMÓRIA** e o ajuste do menu técnico, na posição **CONFIGURAÇÃO DO MODELO**.

Para se fazer a inicialização devemos antes de tudo observar a versão do circuito integrado IC101:

1 - Nos aparelhos que utilizam as versões (**TDA9380 N1 ou N2**) proceder da seguinte maneira:

- Desligue o "plug" da tomada;
- Aperte simultaneamente as teclas "**MENU** e **VOLUME -**" do painel frontal, ligue o "plug" na tomada e aguarde 5 segundos;
- Após, solte as teclas e ligue o aparelho através do "power".

2 - Se a versão do IC101 for TDA9370 N2 e TDA9373 N2, proceda da seguinte maneira:

- Desligue o "plug" da tomada;
- Aperte simultaneamente as teclas "**MENU** e **VOLUME -**" do painel frontal, ligue o "plug" na tomada e aguarde 10 segundos, após este período, solte somente a tecla **MENU** e mantenha a tecla **VOLUME -** acionada por mais 2 segundos;
- Ligue o aparelho através da tecla "power".

Para o ajuste de configuração de **MODELO** verifique o procedimento de ajuste via I2C através do manual de serviços, Observe atentamente na tabela abaixo o numero correspondente para cada modelo de aparelho.

<u>MODELO</u>	<u>NUMERO</u>
TP1453/2053	26
TP1453S/1454/2053S/2054	18
TPS2063/2064	22
TP2976/2976S	23
PCS2978	31

Canais de comunicação Itautec Philco:

<u>Endereço Eletrônico</u>	<u>Área</u>	<u>Telefones</u>	<u>Fax</u>
labrsp@itautech-philco.com.br	Suporte Philco	0800157111	0XX11 60974454
servicositph@itautech-philco.com.br	Rede de Serviços	0XX11 6097-4450 0XX11 6097-4452	0XX11 60974439