


Information

AS9300/AS9400 - Referente ao ruído dos DECKS.

- Cancelar a RA91-05, apenas com relação a este item.
- Cancelar : 2713/3744/3747/6712/7704/7708/9702/9704/9707
9708/9709/9711/9712/9713/9718/9722/9731
- Acrescentar JUMP nas pos. 6712/7704 como indicado na fig.
- Alterar : 3742- de 1K para 22K / 3745- de 15K para 22K
3749- de 4K7 para 470R / 3792- de 1K para 22K

2713	B1	3745	B1	3792	B2	7708	B1
3742	B2	3747	A1	6712	B1		
3744	D3	3749	B1	7704	D2		

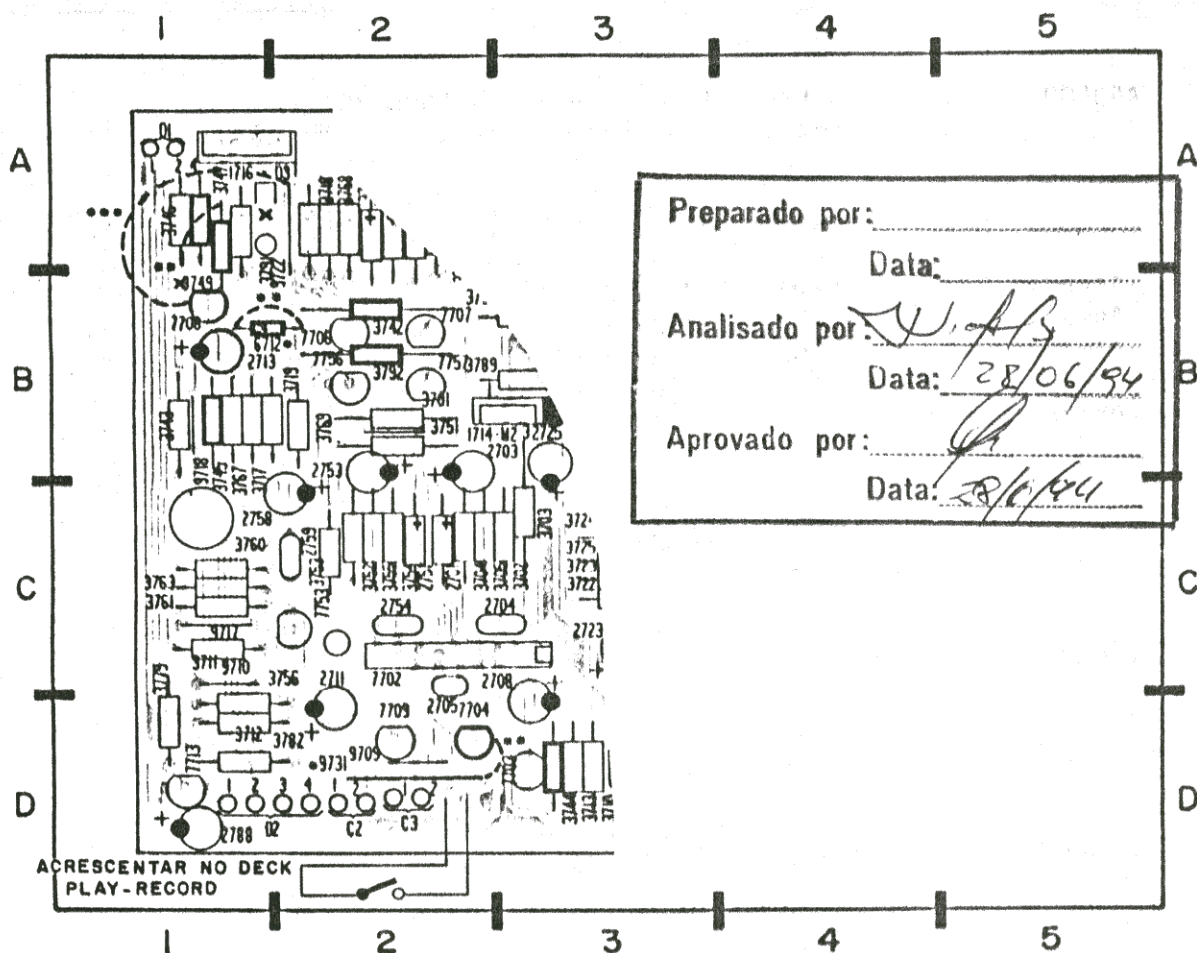


* 6712
9731 > CANCELAR

** JUMPER ACRESCENTAR

*** FIO ACRESCENTAR

* INTERROMPER PISTA

AS9300/AS9400 - Gravacao utilizando a tecla "PAUSE".

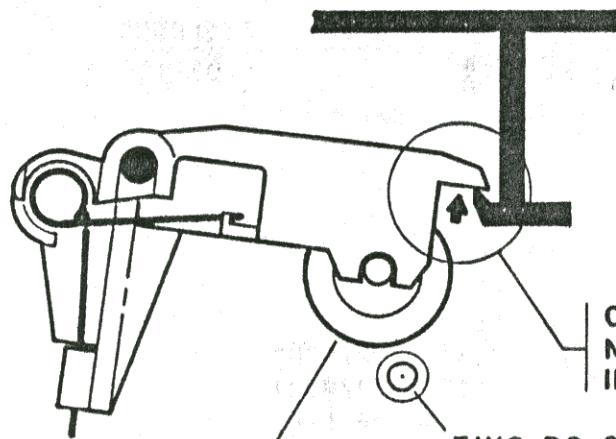

COM UMA LIMA FINA, ELIMINAR APROX. 1MM NA FACE DO SUPORTE DO ROLO PRESSOR, INDICADA PELA SETA.

ROLO PRESSOR

EIXO DO CAPSTAN

MOTIVO: EVITAR QUE A FITA DERRAPE SOBRE A CABEÇA GRAVADORA/REPRODUTORA AO ACIONAR A TELA "PAUSE".

EXECUÇÃO: DESGASTAR O LOCAL DO SUPORTE INDICADO PELA SETA O SUFICIENTE PARA QUE O ROLO PRESSOR POSSA PRESSIONAR A FITA SOBRE O EIXO DO "CAPSTAN" ANTES QUE O PORTA-BOBINA COMECE A GIRAR.

AS9300/AS9400 - O Motor do toca-discos BSR510S (4806 361 27079) e' fornecido sem a bucha de latao.

Metodo para retirada da BUCHA :

- Acender uma pequena mecha de algodao embebida em alcool.
- Aquecer a bucha ate' que esta, possa ser removida do eixo do motor defeituoso, com um alicate de bico.
- Com esta ainda aquecida, coloque-a no eixo do motor novo, observando a necessaria distancia do mancal.

AS9100 - Acrescentar pos. 143 (base de montagem) 4806 444 57085

AE1490 - Consumo de PILHAS :

O consumo de pilhas esta normal, ocorre que com 3 VOLTS (2 PILHAS) o aparelho deixa de funcionar antes que as mesmas estejam descarregadas.

Solucao : Sugerimos curto-circuitar o resistor de 22R que esta ligado em serie com o pino 8 do TA5591.

AS205 - 1. Cancelar a pos. 406 - mola de compressao da tecla ON/OFF

2. Cancelar codigo da posicao 402, pois a PARTE SUPERIOR DO GABINETE (pos. 401 - 4806 454 37059) sera fornecida com o GABINETE FRONTAL posicao 402 no codigo acima.