

Service Information

SINTOMA:

Não identificação de transmissão de canal Estéreo/SAP.

SOLUÇÃO:

Para correção deste sintoma substituir, IC 7600 e diodo 6321 e acrescentar resistor 4300.

Procedimento para retirada o Painel principal (MOBO board):

- 1) Retirar parafusos (7x) da tampa e erga-a para cima para extraí-la,
- 2) Retire todos os cabos do Painel Dimension (Dimension board),
- 3) Retire parafusos (3x) da blindagem do Painel Dimension, e remova o conjunto,
- 4) Retire todos os parafusos (14x) da placa metálica traseira,
- 5) Retire o ventilador,
- 6) Retire os parafusos (4) do Painel principal (MOBO board),
- 7) Para retirar o Painel Principal levante cuidadosamente pelo lado dos conectores traseiros e puxe para trás, pois existe uma lingüeta metálica que impede que o painel deslize diretamente para trás.

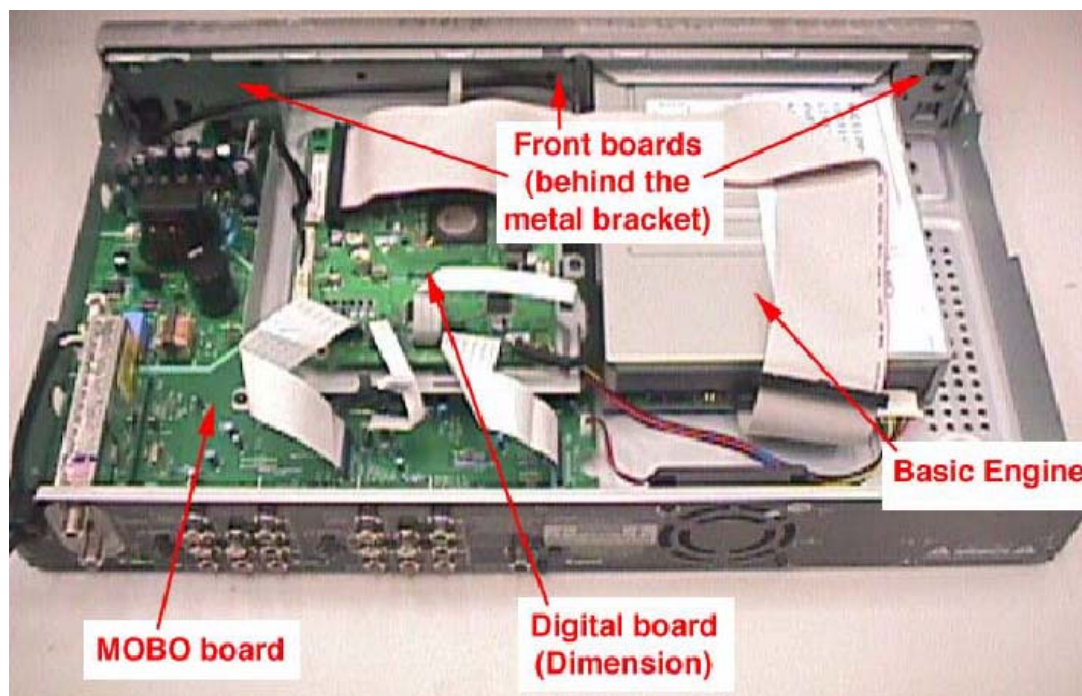


Figura 1 – Vista interna do DVDR615

Procedimento:

- ✓ Substituir o circuito integrado posição 7600 (Figura – 2)
- ✓ Substituir o diodo zener posição 6321 (Figura –3)
- ✓ Acrescentar a posição 4300 RESISTOR SMD 0R JUMPER (Figura – 4)

POSIÇÃO	DE	PARA	CÓDIGO
4300	---	RESISTOR SMD 0R JUMPER	3198 021 90030
6321	DIODO ZENER BZX79-B8V2	DIODO ZENER BZX79-C9V1	9331 177 80133
7600	CIRC INTGR MSP3415G	CIRC INTGR MSP3425G-QG-B8V3	9322 186 86671

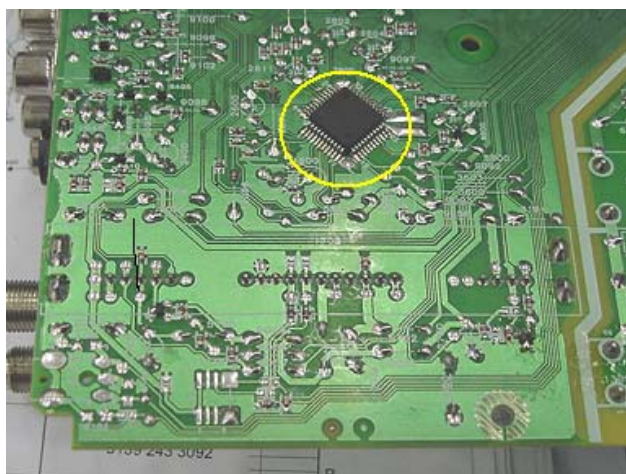


Figura 2 – Posicionamento do CI 7600

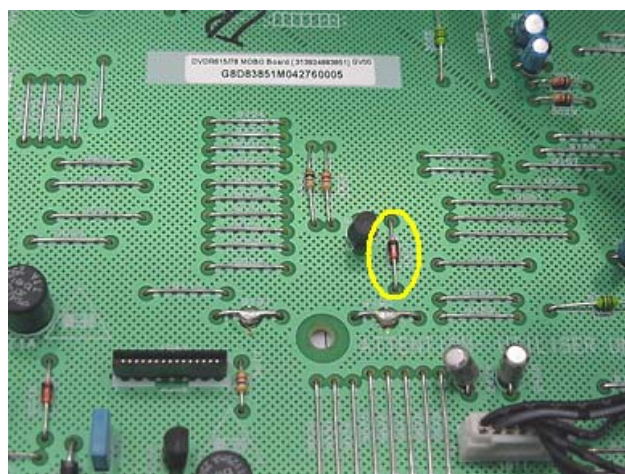


Figura 3 – Posicionamento do 6321

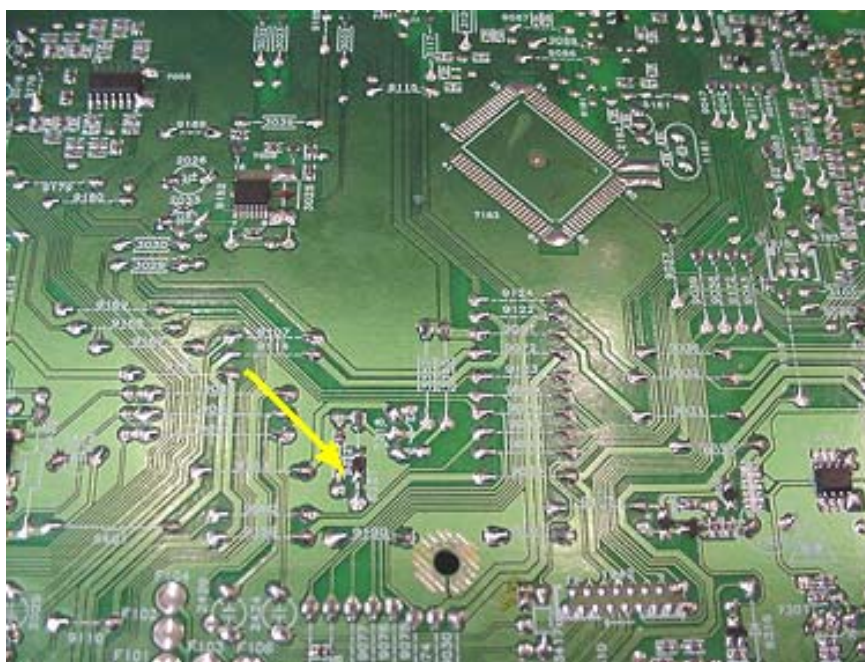


Figura 4 – Posicionamento do resistor 4300

CÓDIGO IRIS
Código do defeito = Y
Código do reparo = I(i)
Código da seção = APA

Utilizar IRIS acima, somente se a falha seja relacionado ao sintoma citado.

