

TVC

14PT3131/78R - 14PT4131/78R

20PT3331/78R - 20PT4331/78R

Chassis L03.1L AA

ASSUNTO

Beta Ringing - Barras verticais no lado esquerdo da tela

Service Service Service

Service Information

SINTOMA:

Visualização de 2 a 3 barras escuras verticais no lado esquerdo da tela quando utilizada entrada AV (Figura 1).

SOLUÇÃO:

Para atenuar esse sintoma deve-se enrolar um cabo com duas voltas em torno do fly-back (Figura 2).



- Utilizar cabo com as mesmas características do cabo Vg2 utilizado em fly-back, bitola 20 AWG encapado,
- Posicionar o cabo em cima da junção colada do núcleo do fly-back e aplicar também neste ponto uma camada de cola a base de silicone para a fixação do mesmo,
- Trançar as pontas do cabo e aplicar solda como mostrado na figura 2.

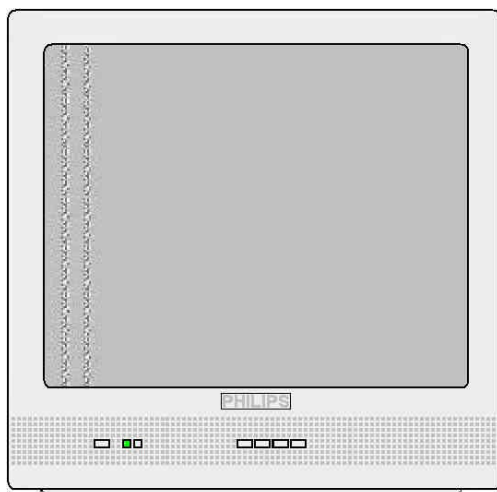


Figura 1

Aplicar a codificação **IRIS** ao lado, somente se a reclamação for referente ao sintoma acima citado

CÓDIGO IRIS

Código do defeito = Y
Código do reparo = I (I)
Código da seção = DFL



Figura 2



PHILIPS