

TVC

Service Service Service

Chassis L01.1L AC DVD

21PD5932/78R - 28PD6932/78R

29PD6932/78R - 32PD6932/78R

ASSUNTO

Interferência (linhas curvas) em AV e DVD

Service Information

SINTOMA:

Interferência (linhas curvas) na tela, observado nas funções DVD (sem disco - Figura 1) e AV2 (sem imagem) quando o produto está alimentado em rede de 220V e selecionado o "Smart Picture Natural".

SOLUÇÃO:

Eliminar o JUMP SMD 4876 (Figura 2).



Figura 1 - Interferência "spook".

Aplicar a codificação IRIS abaixo somente se a solicitação seja referente ao sintoma citado

CÓDIGO IRIS

Código do defeito = Y

Código do reparo = J

Código da seção = INP

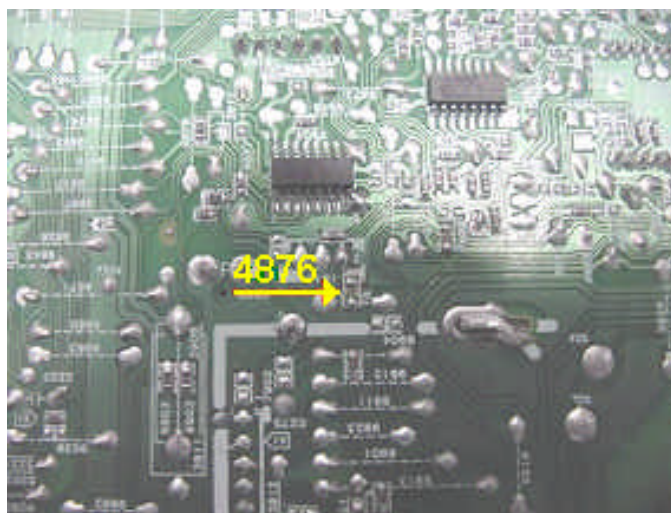


Figura 2 - Posição do SMD 4876 no Monopainel.



PHILIPS