



ASSUNTO

Ruído no som e vibração na fonte

319

Service Information

Sintoma: 1

Apresenta ruído no alto-falante.

Causa:

Baixa Isolação do capacitor 2333 da fonte de alimentação do módulo DVD.

Solução:

Substituir capacitor 2333 de 1000µF10V por outro de maior isolamento.

Posição	Código	Descrição
2333	2022 020 00676	CAPACITOR ELCO 1000µF 16V

Sintoma: 2

Apresenta ruído provocado pela vibração do transformador 5315 da fonte de alimentação do módulo DVD.

Causa:

Baixo valor da bobina 5333.

Solução:

Substituir bobina 5333 de 10µH por outra de 27µH.

Posição	Código	Descrição
5333	4822 157 71401	BOBINA 27µH 5%

Obs.: Detalhes da fonte de alimentação do módulo DVD, consulte esquema M3 do Chassis L01.1L AC DVD no CD: MS012004 página 22.



PHILIPS