

Service Information

SINTOMA:

Possibilidade de danificar Painel Ambilight após troca por substituto.

CAUSA:

Conector invertido no Painel substituto (código 3139 128 79733).

SOLUÇÃO:

Corrigir posição do conector antes da aplicação do item substituto.

PROCEDIMENTO:

Faça a verificação prévia do painel original aplicado no produto código 996510012732 (Figura 1) . Ao receber o item substituto verifique o conector, caso invertido (Figura 2) retire a parte plástica com uma chave de fenda (Figura 3) e recoloque na posição correta para o modelo 42PFL7803D/78 (Figura 4).



Figura 1 – Verificação do Painel Ambilight original

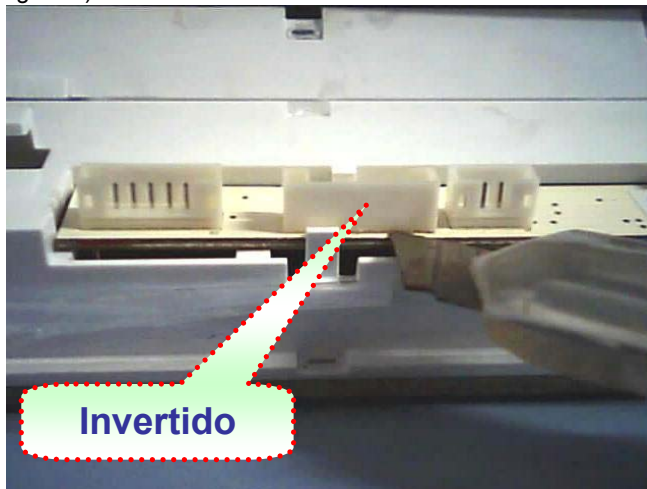


Figura 2 – Painel substituto conector invertido

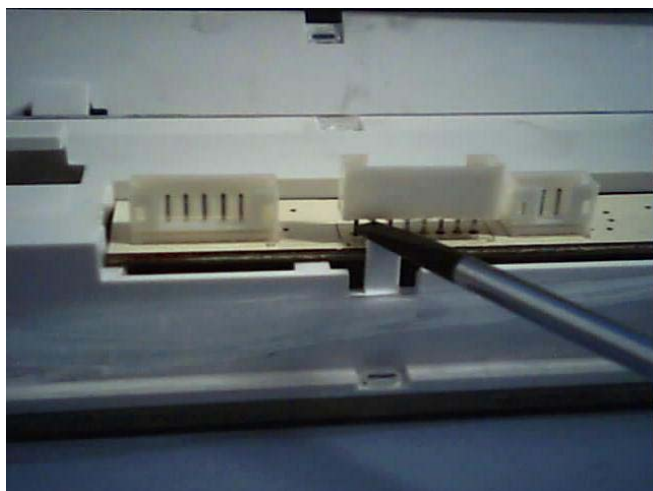


Figura 3 – Com uma chave de fenda retire parte plástica

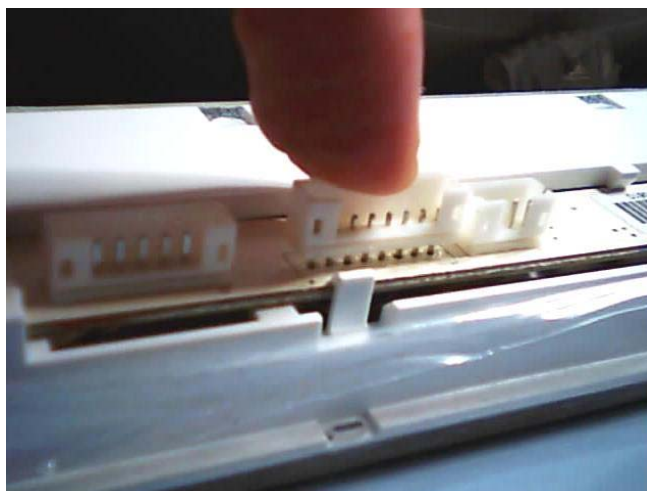


Figura 4 – Recoloque a parte plástica na posição correta